


[改善箇所説明図] ③

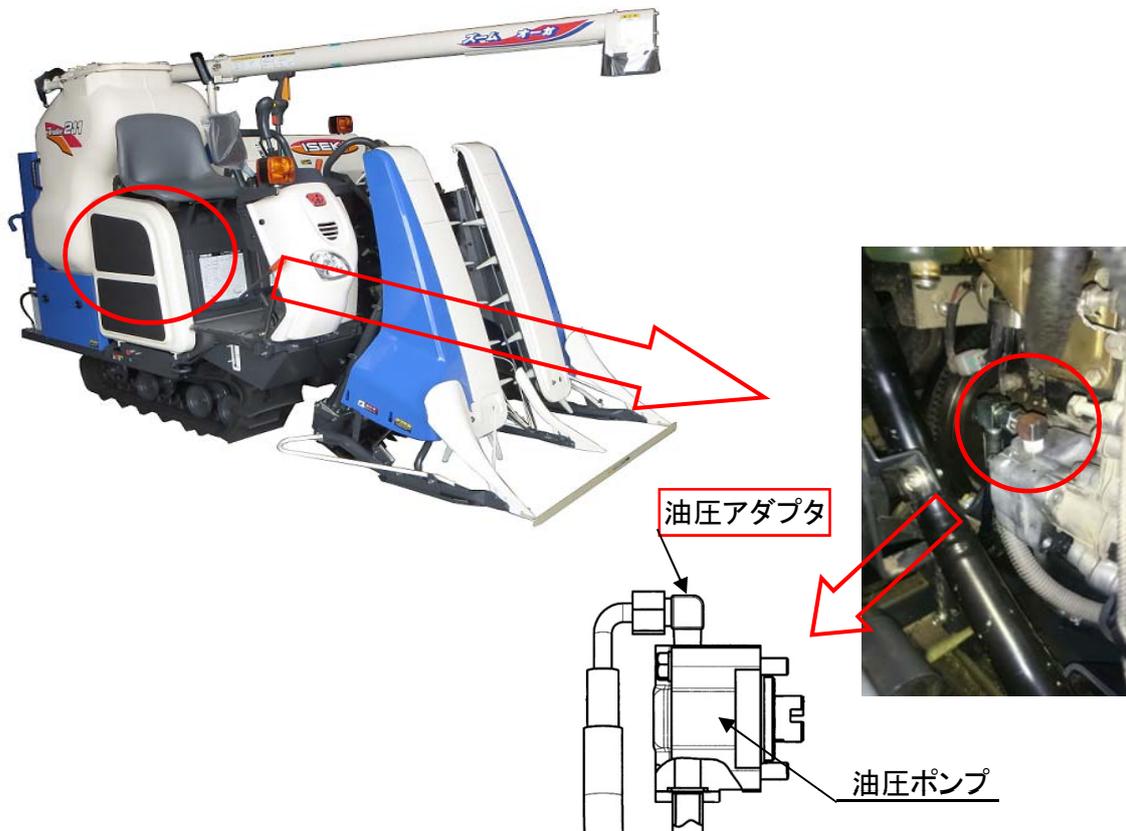

【改善前】削り加工あり



【改善後】削り加工なし



注： は、交換する部品を示す。

不具合発生箇所

動力伝達装置において、油圧ポンプ吐出側アダプタの形状が不適切なため、機体振動によってアダプタが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、アダプタから作動油が漏れ、最悪の場合、走行が不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、油圧アダプタを対策品に交換する。

識別

油圧アダプタの形状で識別する。