


改善箇所説明図

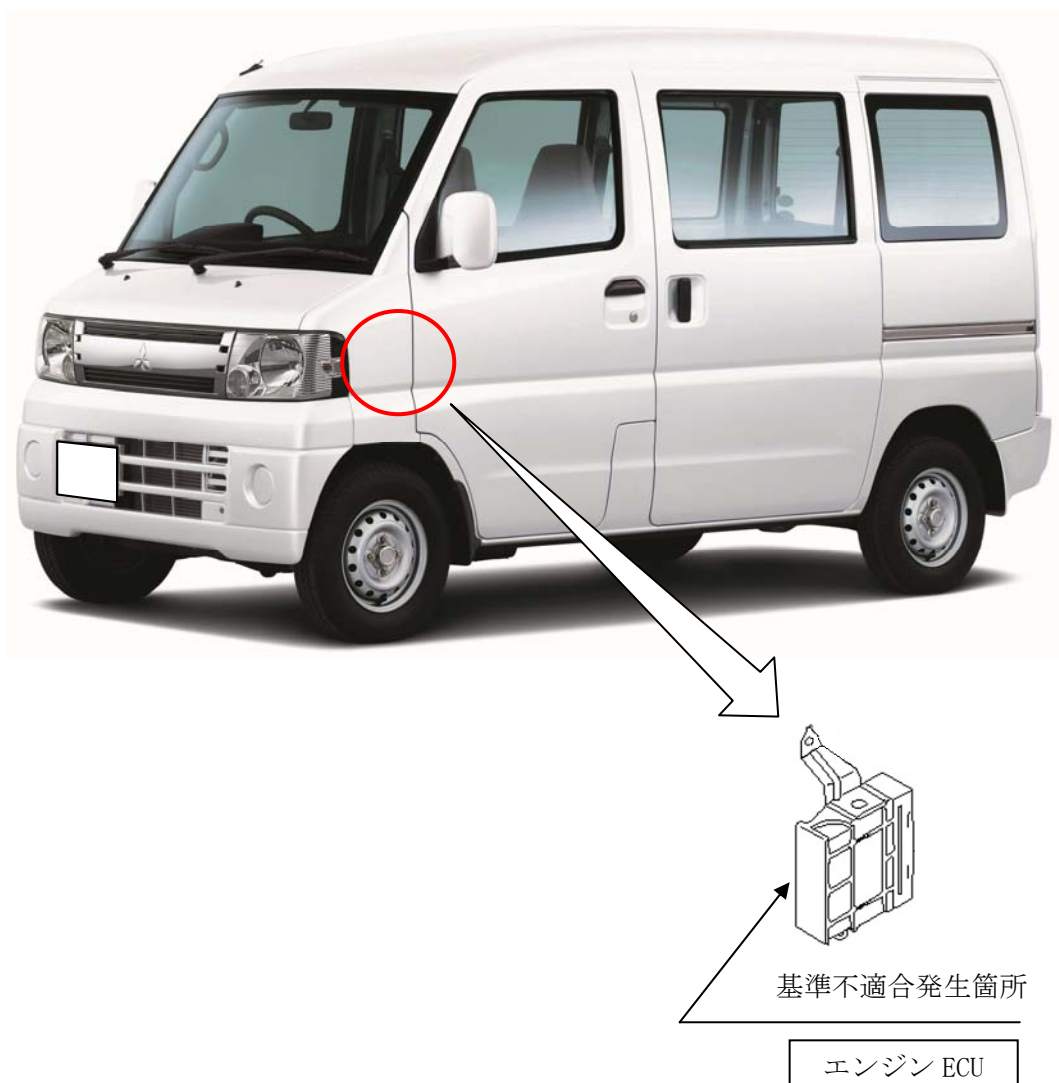

エンジン ECU の IC 製造工程管理が不適切なため、使用過程での環境温度変化により、IC 内部の配線が断線することがある。そのため、燃料ポンプ制御に異常が生じ、燃料が適正に供給されなくなり、最悪の場合、始動不能または走行中エンストに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン ECU のロット番号を確認し、該当するロットの場合はエンジン ECU を良品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアのロワヒンジのドア側取付けボルト（下側）頭部に白または黄色ペイントを塗布する。