


# 改善箇所説明図

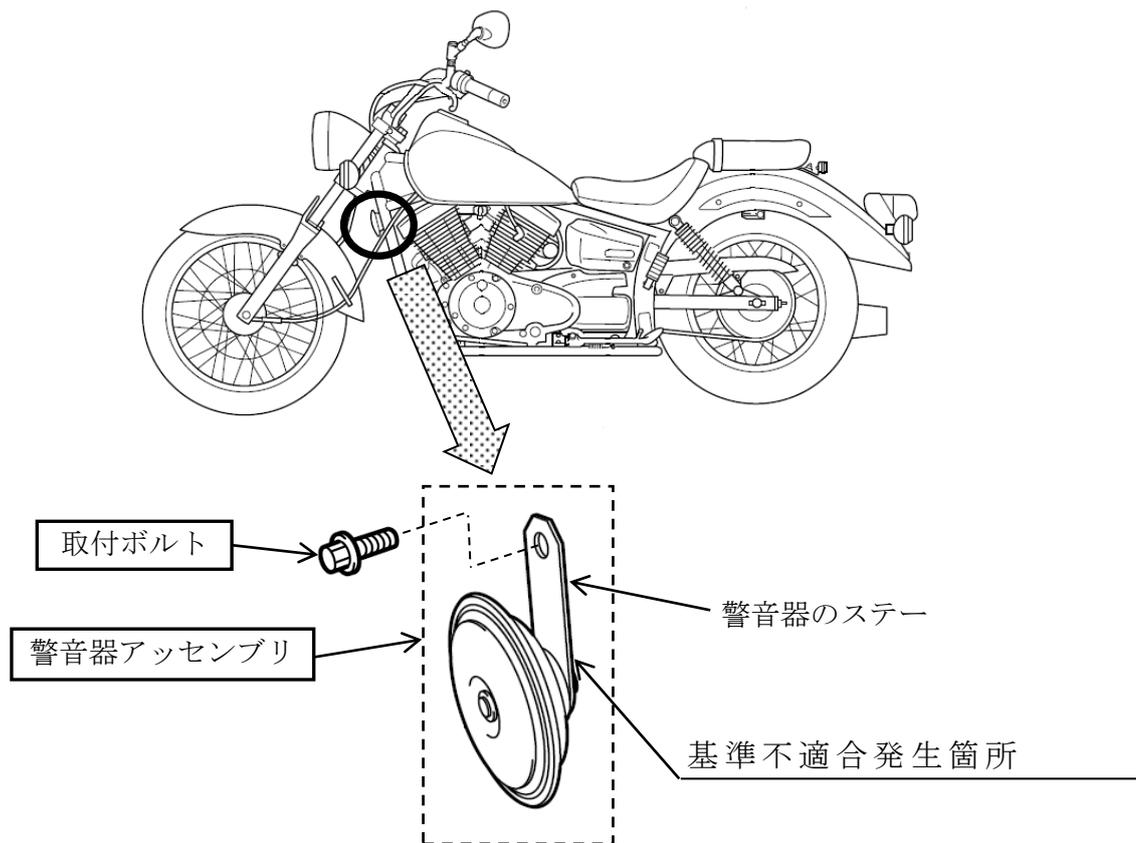

警音器のステーの強度が不足しているため、特定のエンジン回転領域で発生する振動により、当該ステーに負荷がかかり、亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該ステーが折損して、取付部から警音器が脱落するおそれがある。

改善の内容：全車両、警音器アッセンブリを対策品と交換するとともに、取付ボルトを新品と交換する。

識別：外観により容易に識別できるため、特別な識別は行なわない。

注：  は交換部品を示す。