

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年7月9日

リコール届出番号	外-2207	リコール開始日	準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 製作国：タイランド 副社長 池山 潔 製作者名：HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定タイプの運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場回収品を調査した結果、ガス発生剤の密度にばらつきが大きいものを確認した。このため、原因は判明していないが、エアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがあることから、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。			
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、平成27年5月14日付け、届出番号「外-2173」に含め、運転者席側SRS用エアバッグインフレーターを年式の古いものから新品と順次交換、回収して原因調査を実施する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2207のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD8	「フィットアリア」	GD8-1401501～GD8-1402160 平成19年2月23日～平成19年6月6日	650	
			GD8-1500001～GD8-1503660 平成19年6月8日～平成20年8月19日	3,625	
	DBA-GD9		GD9-1400541～GD9-1400750 平成19年3月7日～平成19年6月6日	209	
	GD9-1500001～GD9-1500870 平成19年6月13日～平成20年7月31日		851		
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月23日～平成20年8月19日	(計5,335台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。