


改善箇所説明図 2

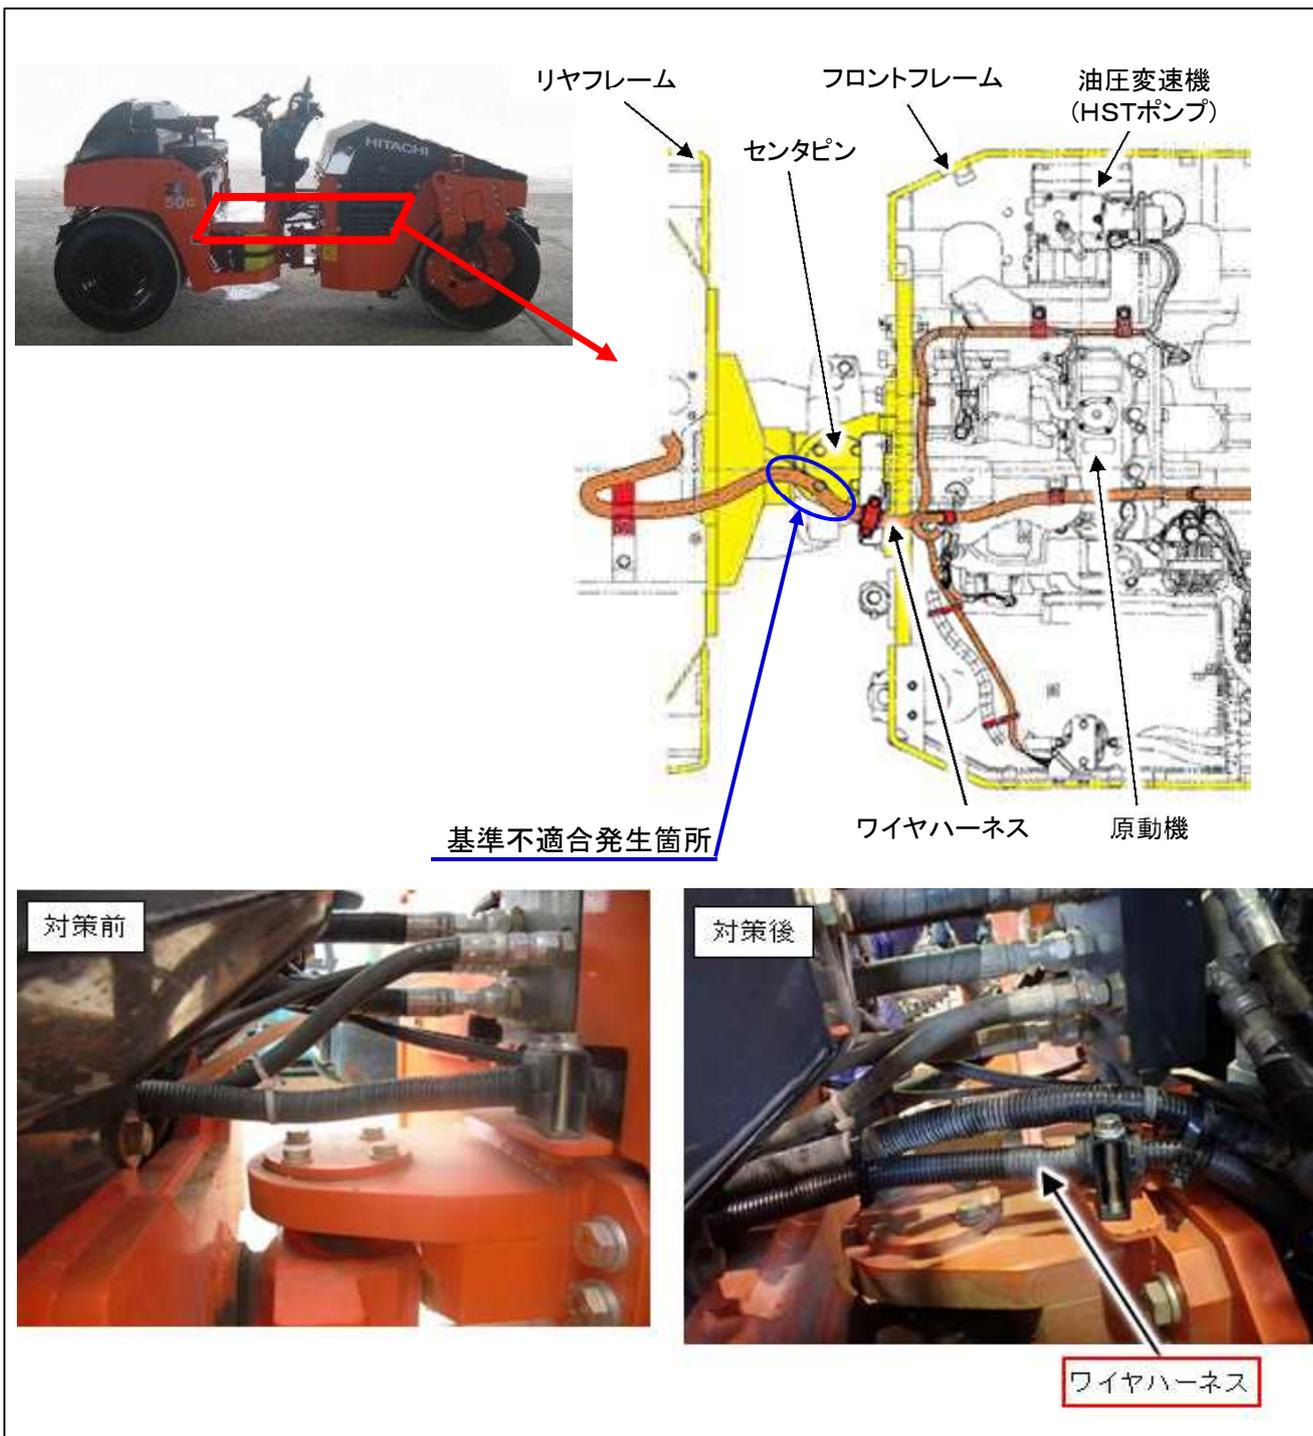

□は対策部品を示す

ロード・ローラにおいて

- ②ワイヤハーネスの製造指示が不適切なため、ハーネス内の電線がねじれているものがある。そのため、左右ステアリング操作を繰り返しおこなうと、当該ハーネス内で電線同士が接触して断線し、最悪の場合、エンジンが始動できない、前照灯の不点灯、意図せず駐車ブレーキが作動する等の不具合が発生するおそれがある。

改善措置の内容

- 全車両、
②対策品のワイヤハーネスを取付ける。

識別

- ②車体曲折部をワイヤハーネスが2本通ることから識別可能。