

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年9月4日

リコール届出番号	3638	リコール開始日	平成27年9月4日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車解体業者からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3638のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-RN1	「ストリーム」	RN1-1103961～RN1-1132628 平成13年10月30日～平成14年6月21日	8,800	
			RN1-5000001～RN1-5000022 平成14年1月22日～平成14年4月1日	7	
	LA-RN2		RN2-1100865～RN2-1103228 平成13年11月12日～平成14年4月2日	1,160	
			RN2-5000001～RN2-5000002 平成14年2月13日～平成14年2月13日	2	
	LA-RN3		RN3-1103973～RN3-1114294 平成13年11月14日～平成14年4月25日	4,239	
			RN3-5000001～RN3-5000014 平成14年2月20日～平成14年3月28日	2	
	LA-RN4		RN4-1100756～RN4-1103039 平成13年11月12日～平成14年4月12日	1,087	
			RN4-5000001～RN4-5000006 平成14年1月17日～平成14年4月11日	3	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年10月30日～平成14年6月21日	(計15,300台)	

(備考)

本件は、平成26年6月23日付け、届出番号「3375」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。