


改善箇所説明図①

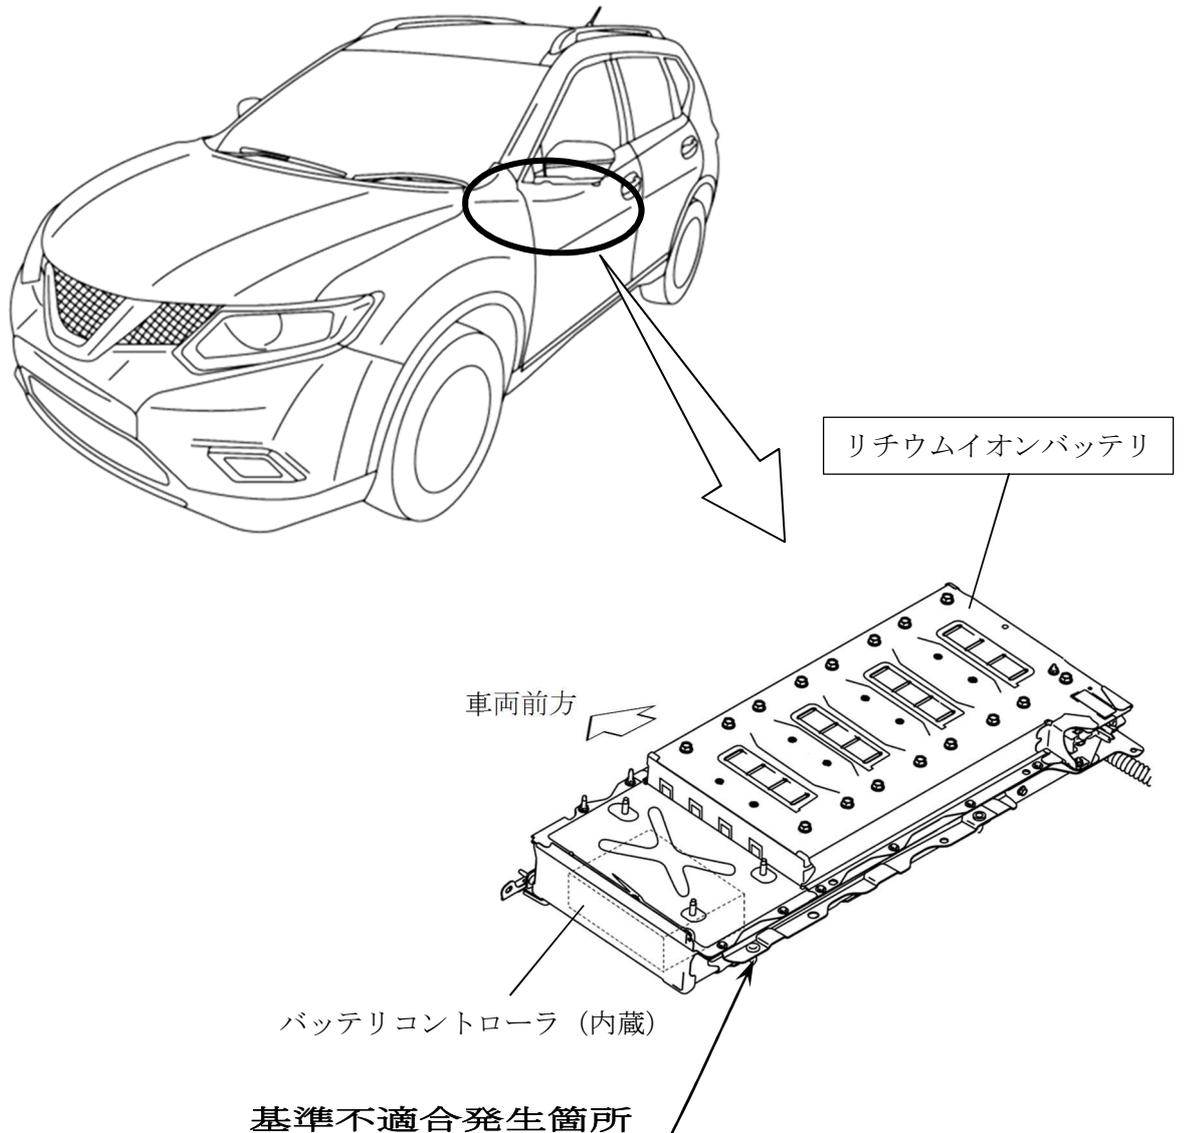

ハイブリッド車のリチウムイオンバッテリーにおいて、バッテリーコントローラに接続するハーネスの検査方法が不適切なため、コネクタ端子の隙間が広がったものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動等により当該コネクタが接触不良となり、最悪の場合、走行中にエンジン及びモータが停止し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該リチウムイオンバッテリーを良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。