

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年10月21日

リコール届出番号	3658	リコール開始日	平成27年10月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	①燃料装置（燃料遮断弁） ②燃料装置（燃料フィルタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①DPR（排出ガス浄化装置）において、電気式燃料遮断弁のシール構造が不適切なため、防水用キャップと遮断弁本体の合わせ面から水が浸入することがある。そのため、遮断弁内部のコイル線が短絡または断線して警告灯が点灯するとともに、コイル線の発熱により樹脂部品が損傷して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 ②ディーゼル車の燃料装置において、原動機に取り付けられている燃料フィルタの強度が不足しているため、頻繁に原動機の始動、停止を行うと燃料圧力の変動により、燃料フィルタのケースに亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行しフィルタケースが破損して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、燃料遮断弁を対策品に交換する。 ②全車両、当該燃料フィルタを対策品に交換する。		
不具合件数	①0件 ②0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3658のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	SDG-XZB40	「トヨタコースター」	XZB40-0053512～XZB40-0054620 平成23年 6月28日～平成26年 1月24日	1,010	①②
			XZB40-0054621～XZB40-0054774 平成26年 1月24日～平成26年 5月15日	154	①
	SDG-XZB50		XZB50-0055912～XZB50-0058220 平成23年 6月28日～平成26年 1月24日	2,051	①②
			XZB50-0058219～XZB50-0058541 平成26年 1月24日～平成26年 5月26日	321	①

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
トヨタ	SDG-XZB51	「トヨタコースター」	XZB51-0051815～XZB51-0052402 平成23年 6月28日～平成26年 1月22日	511	①②	
			XZB51-0052403～XZB51-0052469 平成26年 2月 4日～平成26年 5月22日	66	①	
	SDG-XZB46V	「トヨタコースター ビッグバン」	XZB46-0001099～XZB46-0001204 平成23年11月22日～平成26年 1月21日	106	①②	
			XZB46-0001205～XZB46-0001214 平成26年 1月28日～平成26年 4月22日	10	①	
	SDG-XZB56V		XZB56-0001104～XZB56-0001132 平成23年 6月28日～平成25年12月23日	29	①②	
			XZB56-0001133～XZB56-0001139 平成26年 1月27日～平成26年 5月 7日	7	①	
	SKG-XZU282K TKG-XZU282K		「クイックデリバリー 200」	XZU282-0001003～XZU282-0001205 平成24年 3月 9日～平成25年 1月24日	203	
	日野	SDG-XZB40M	「日野リエッセⅡ」	XZB40-0002193～XZB40-0002645 平成23年 8月23日～平成26年 1月24日	453	①②
				XZB40-0002646～XZB40-0002715 平成26年 1月24日～平成26年 5月23日	70	①
		SDG-XZB50M		XZB50-0004754～XZB50-0006430 平成23年 8月27日～平成26年 1月24日	1,666	①②
XZB50-0006431～XZB50-0006718 平成26年 1月24日～平成26年 5月23日				284	①	
SDG-XZB51M			XZB51-0001615～XZB51-0001900 平成23年 8月27日～平成26年 1月22日	286	①②	
			XZB51-0001901～XZB51-0001941 平成26年 1月24日～平成26年 5月23日	41	①	
SDG-XZB46Y		「日野リエッセⅡ ビッグバン」	XZB46-0050015～XZB46-0050021 平成23年10月31日～平成25年12月 9日	7	①②	
SDG-XZB56Y			XZB56-0050033～XZB56-0050051 平成23年 8月24日～平成26年 1月14日	19		
XZB56-0050052～XZB56-0050053 平成26年 1月25日～平成26年 2月 4日			2	①		
(計12型式)		(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年 6月28日～平成26年 5月26日	(計7,296台)		

① 7,296
② 6,138

(備考)

本届出②は、平成26年9月10日付け、届出番号「3431」にてリコール届出を行ったものであるが、継続調査の結果、他車種において同様の不具合が発生するおそれがあることが判明したため、リコールを実施するものである。