

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年10月29日

リコール届出番号	3666	リコール開始日	平成27年10月30日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	物品積載装置(垂直式テールリフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	垂直式テールリフト装着車において、製造工程での管理が不適切なため、テールリフトのロックハンドル固定用ナットの締付けが不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩んでロックハンドルが脱落し、最悪の場合、収納したテールリフトが走行中に開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ナットの締付け状態を確認し、締付けが不十分なものは規定位置まで締付ける。なお、当該ハンドルが脱落している場合は、新品のハンドルを取付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3666のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	EBD-S500P	「ハイゼットトラック」	S500P-0016123～S500P-0023143 平成27年4月13日～平成27年8月25日	68	垂直式 テールリフト 装着車
	EBD-S510P		S510P-0042705～S510P-0060922 平成27年4月15日～平成27年9月1日	53	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月13日～平成27年9月1日	(計 121 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。