


改善箇所説明図



アンカーボルト

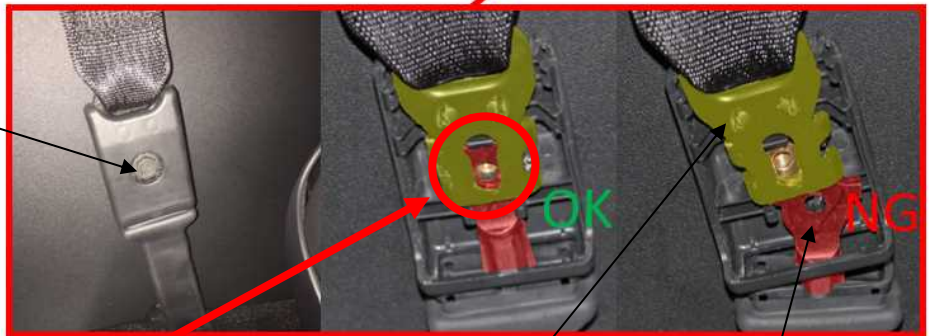

基準不適合発生箇所
前席座席ベルト下部アンカー取り付け部

シートベルトアンカー

プリテンショナー

基準不適合発生箇所

前席座席ベルトにおいて、プリテンショナーとシートベルトアンカーの取り付けが不適切なため、最悪の場合、座席ベルトが外れ乗員を拘束できなくなる恐れがある。

改善の内容 :前席座席シートベルトアンカーの固定状態を点検し、不適切な取り付けがある場合はプリテンショナーカバーを交換後、アンカーボルトを締め付ける。

識別 : 前席座席シートベルト下部アンカーボルト頭部に、ピンクまたは緑のペイントを塗布する。

注 : は交換部品を示す。