

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年11月26日

|                                  |  |         |             |
|----------------------------------|--|---------|-------------|
| リコール届出番号                         | 3704   | リコール開始日 | 平成27年11月27日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | マツダ株式会社<br>代表取締役社長 小飼 雅道<br>問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター<br>TEL 0120-386-919   |         |             |
| 不具合の部位（部品名）                      | 原動機（補機ベルト）   |         |             |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジン補機ベルトにおいて、ベルト製造時の芯線の張力が不均等なため、ベルトの強度が低下しているものがある。そのため、エンジンの駆動力によりベルトが破断し、オルタネータやウォーターポンプが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。 |         |             |
| 改善措置の内容                          | 全車両、エンジン補機ベルトを良品に交換する。   |         |             |
| 不具合件数                            | 106件   | 事故の有無   | 無し          |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。  |         |             |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | ・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。<br>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。<br>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に<br>No. 3704 のステッカーを貼付する。                    |         |             |

| 車名  | 型式        | 通称名    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                               | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------|---|------------|----|
| マツダ | LDA-DJ5AS | 「デミオ」  | DJ5AS-100009～DJ5AS-105908<br>平成26年11月4日～平成27年7月28日  | 5,837      |    |
|     | LDA-DJ5FS |        | DJ5FS-100032～DJ5FS-136879<br>平成26年8月5日～平成27年7月28日   | 36,504     |    |
|     | LDA-DK5AW | 「CX-3」 | DK5AW-100027～DK5AW-106359<br>平成26年12月16日～平成27年7月28日 | 6,279      |    |
|     | LDA-DK5FW |        | DK5FW-100053～DK5FW-115331<br>平成26年12月16日～平成27年7月28日 | 15,148     |    |
|     | (計4型式)    | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成26年8月5日～平成27年7月28日                | (計63,768)  |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。