


## 改善箇所説明図

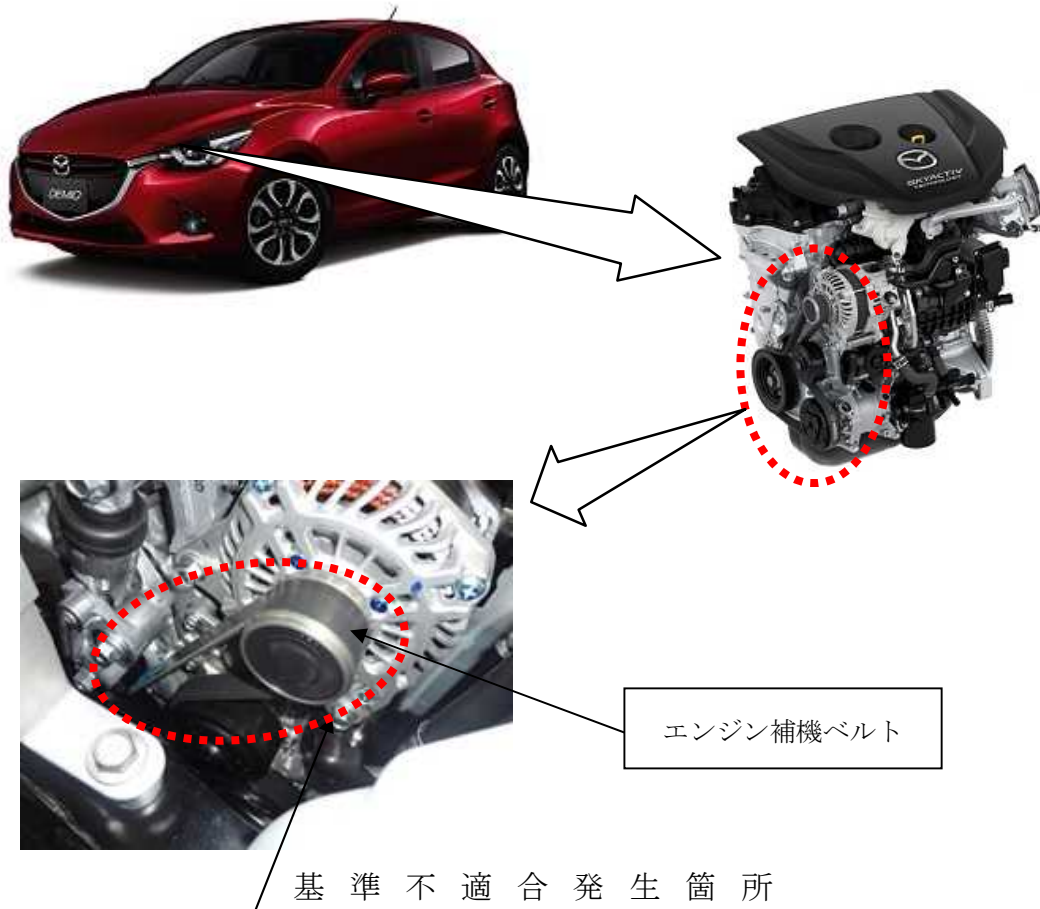

エンジン補機ベルトにおいて、ベルト製造時の芯線の張力が不均等なため、ベルトの強度が低下しているものがある。そのため、エンジンの駆動力によりベルトが破断し、オルタネータやウォーターポンプが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジン補機ベルトを良品に交換する。

識別：ドライブ・ベルト・オート・テンショナ本体に黄ペンを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。