連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年11月26日

リコール届出番号	外-2274 リコール開始日 平成27年11月27日				
届出者の氏名又は名称	HONDA OF THE UK MFG., LTD. 製作国 : イギリス				
	取締役社長 滝澤 惣一郎 製作者名: HONDA OF THE UK MFG., LTD.				
	問い合わせ先:本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010				
不具合の部位(部品名)	電気装置(エンジンルームワイヤーハーネス)				
基準不適合状態にあると エンジンサイドマウント取付け作業時に、締め付けボルトで電気配線(エ 認める構造、装置又は性 ンジンルームワイヤーハーネス)の被覆を損傷させたものがある。そのた 能の状況及びその原因 め、走行中の振動で配線の被覆が破れて短絡すると、右側前照灯、前部霧 灯、車幅灯、制動灯の不灯及び警音器が不鳴となるおそれがある。					
改善措置の内容	電気配線を点検し、芯線に損傷があるものは電気配線一式を新品と交換し、配線の被覆、または保護カバーに損傷があるものは当該部を補修し、正規の位置に配索する。				
不 具 合 件 数	0件 事故の有無 無し				
発 見 の 動 機	社内点検による。				
自動車使用者及び自動車 ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 分解整備事業者に周知 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握していることから、周知のため させるための措置 の措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に 外 No. 2 2 7 4 のステッカーを貼付する。					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ホンダ オブ ザ ユーケー	ABA-FN2	「シビック」	FN2-1000013 平成 21 年 2 月 6 日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 2 月 6 日	(計1台)	

(備考)

本件は、平成24年1月26日付け、届出番号「外-1813」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加届出するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。