

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年1月21日

リコール届出番号	外-2294	リコール開始日	平成28年1月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車両配線		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	カムポジションセンサにおいて、ヒューズボックスから当該センサをつなぐ配線が長い為、電気抵抗が大きくなり、エコスタート時にエコスタート用バッテリーから供給される電源電圧に電圧降下が発生することがある。そのため、当該センサへの電源供給が不安定となり、カムポジションが正しく認識されず、エコスタートができないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両配線の長さを修正する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 2294のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-222182	「S550」	WDD2221822A001013～WDD2221822A221470 平成25年7月24日～平成27年10月13日	1,703	右ハンドル
	DBA-222182C		WDD2221822A018356～WDD2221822A218808 平成25年11月20日～平成27年10月13日	310	
	DBA-217382C	「S550クーペ」	WDD2173822A004276～WDD2173822A013183 平成27年3月16日～平成27年11月7日	113	
	-217382C-		WDD2173822A004280～WDD2173822A004318 平成27年5月7日～平成27年6月4日	3	
	CBA-222177C	「メルセデスAMG S63」 「S63」	WDD2221772A001024～WDD2221772A218462 平成25年6月5日～平成27年11月10日	293	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-222982C	「メルセデス・マイハツハ S550」	WDD2229822A159634～WDD2229822A223880 平成 27 年 3 月 16 日～平成 27 年 11 月 7 日	33	右ハンドル
	(計6型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 25 年 6 月 5 日～平成 27 年 11 月 10 日	(計2,455台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。