
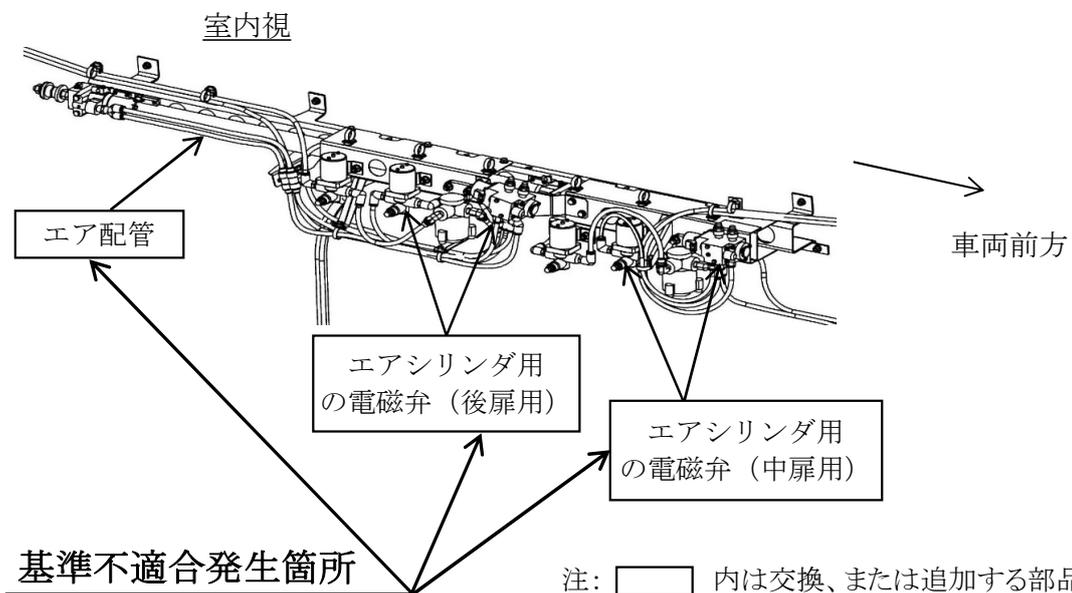


改善箇所説明図 2. ③

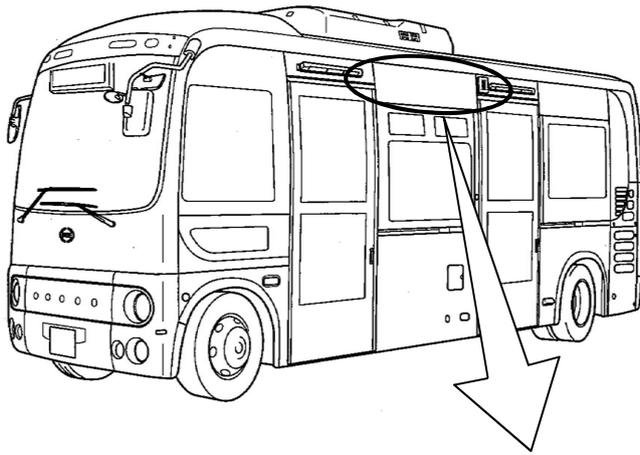

小型ノンステップバスの扉において、扉開閉用エアシリンダの電磁弁とエア配管の容量が不適切なため、扉の開閉中に反転操作を行った場合、扉が通常より速く動くことがある。

改善の内容

全車両、電磁弁を対策品に交換するとともに、後扉用エアシリンダへのエア配管の容量が不足しているものは配管を追加する。

識別:改善済車両にはシリアルナンバープレートの左下に白色ペイントを塗布する。