


改善箇所説明図 2. ①

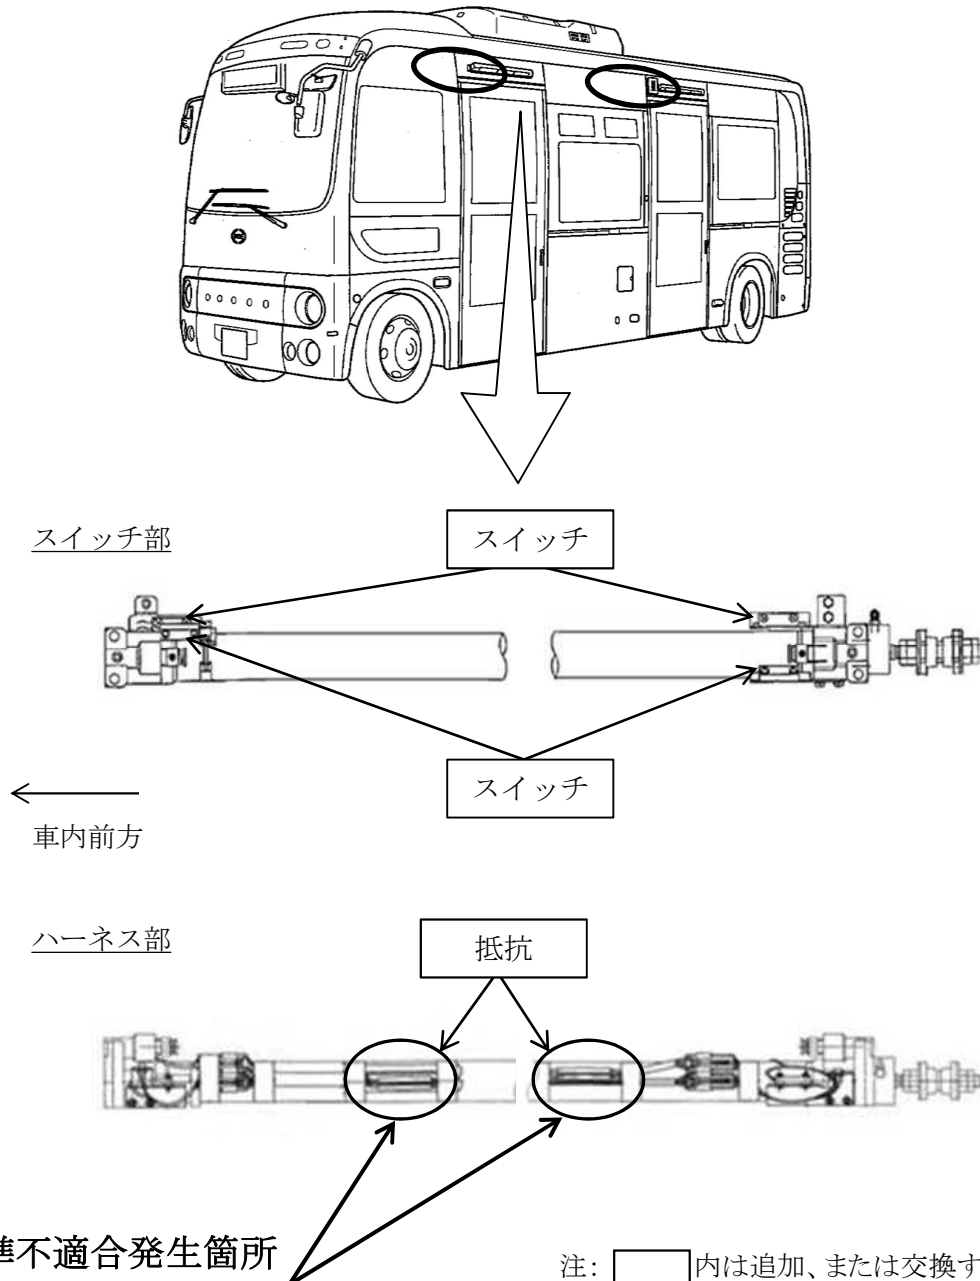

小型ノンステップバスの扉において、扉の位置を検知するスイッチの回路が不適切なため、当該スイッチがオンになった際、接点に定格値を超える電流が流れ、接点が荒れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接点どうしが導通したままとなり、最悪の場合、扉が閉められなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、スイッチの回路に抵抗を追加するとともに、スイッチを新品に交換する。

識別:改善済車両にはシリアルナンバープレートの左下に白色ペイントを塗布する。