

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年2月3日

リコール届出番号	3739	リコール開始日	平成28年2月4日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ（エアバッグコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、起動プログラムが不適切なため、不整地等でエンジン始動直後に段差乗り越え等をする、横転判定センサのゼロ点がずれることがある。そのため、車両が傾くだけで、横転と誤判定してカーテンシールドエアバッグおよびシートベルトプリテンショナが作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、システム起動プログラムを修正したエアバッグコントロールユニットに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3739のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	GH-UZJ100W	「ランドクルーザーワゴン」	UZJ100-0138674～UZJ100-0159026 平成14年 7月31日～平成18年 6月 7日	1,463	カーテンシールドエアバッグ
	KR-HDJ101K	「ランドクルーザー」	HDJ101-0024652～HDJ101-0028887 平成14年 8月 1日～平成18年 6月 6日	216	搭載車
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年 7月31日～平成18年 6月 7日	(計1,679台)	