


改善箇所説明図

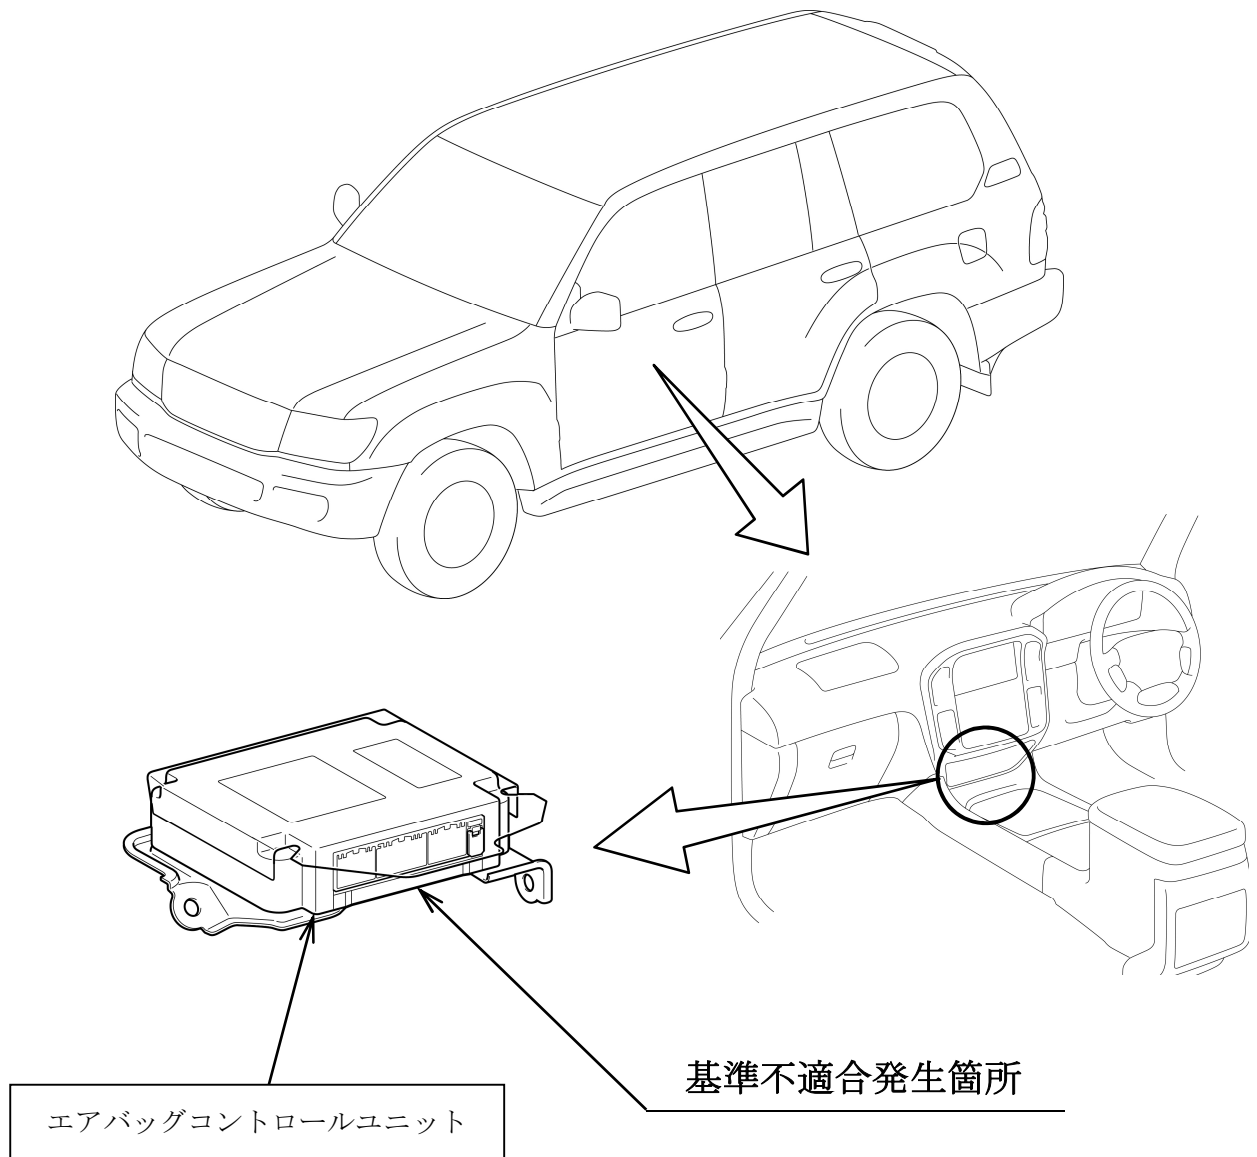

注： は交換部品を示す。

エアバッグコントロールユニットにおいて、起動プログラムが不適切なため、不整地等でエンジン始動直後に段差乗り越え等を行うと、横転判定センサのゼロ点がずれることがある。そのため、車両が傾くだけで、横転と誤判定してカーテンシールドエアバッグおよびシートベルトプリテンショナーが作動するおそれがある。

改善の内容

全車両、システム起動プログラムを修正したエアバッグコントロールユニットに交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内のネームプレート下、もしくはカウルパネルのリベット穴間に黄色ペイントを塗布する。