

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 2 月 18 日

リコール届出番号	外-2301	リコール開始日	平成 28 年 2 月 18 日
届出者の氏名又は名称	Mitsubishi Motors(Thailand) Co., Ltd. 取締役社長 一寸木 守一	製作国：タイ王国 製作者名：Mitsubishi Motors(Thailand) Co., Ltd. 問い合わせ先：三菱自動車工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-324-860	
不具合の部位(部品名)	電気装置 (ターン/ライトスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターン/ライトスイッチにおいて、取付剛性不足のため、スイッチ操作によりコネクタの端子が摩耗し、その摩耗層が酸化して絶縁物が生成されるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、絶縁物が端子の間にかみ込み、導通不良となり、前照灯、車幅灯、前部霧灯、尾灯、番号灯および当該スイッチ連動の車室内照明が不灯、あるいは点滅、または、方向指示器が不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コネクタ端子部(二箇所)にグリースを塗布する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2301のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ABF-KB9T	「トライトン」	KB9T-0000101～KB9T-0001500 平成18年8月30日～平成22年4月28日	1,400台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年8月30日～平成22年4月28日	(計1,400台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。