



改善箇所説明図

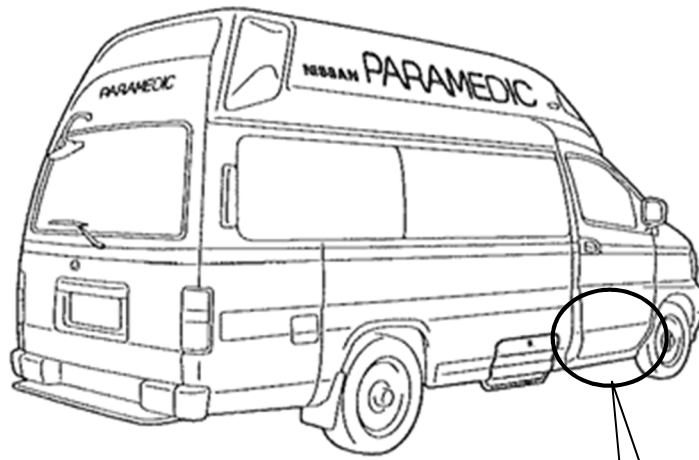


運転席側ステップ部



保護カバー

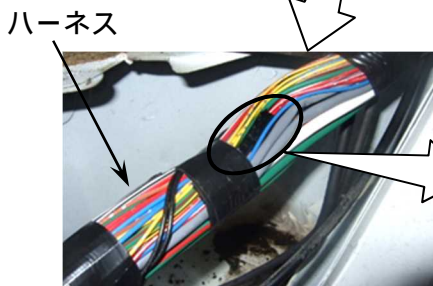

ハーネス

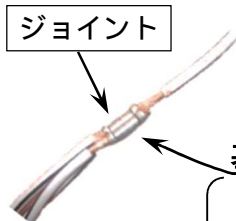

ジョイント

基準不適合発生箇所

緊急用自動車において、運転席側ステップ内に配索されているハーネスの防水処理が不適切なため、靴底等に付着した雪などにより車室内に入った水がステップ部に流れてハーネスの保護カバー内に溜まり、浸水した当該ハーネスのジョイント部が腐食して断線することがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ハーネスに防水処理を行なう。また、ジョイント部を点検し、錆が認められるものはジョイント部を新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの上横に貼り付ける。

注： は、防水処理を施す部品を示す。