

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 28 年 2 月 25 日

リコール届出番号	外-2303	リコール開始日	平成 28 年 2 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャパン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内の燃料ホースにおいて、当該ホースの長さが不適切なため、走行中の振動により燃料ホースとエンジンマウントが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ホースが摩耗し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースを点検し、接触痕や漏れのないものは燃料ホースにクリップを取り付ける。また、燃料ホースに接触痕や漏れがあるものは、燃料ホースを交換しクリップを取り付ける。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2303 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
ルノー	ABA-2RH5F	「キャプチャー」	VF12R401ED0680301～VF12R401EE0711083 平成 25 年 7 月 22 日～平成 26 年 11 月 27 日	1420	
	ABA-RH5F	「ルーテンシア」	VF15R400ED0677458～VF15R400EF0714679 平成 25 年 4 月 11 日～平成 27 年 2 月 24 日	2407	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 4 月 11 日～平成 27 年 2 月 24 日	(計 3827 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。