

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 3 月 22 日

リコール届出番号	3786	リコール開始日	平成 28 年 3 月 23 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機 (スターター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大・中型バスの原動機において、スターターのバッテリー側配線の締付けに不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動によって当該配線が緩んで端子部がモーター側配線と短絡し、最悪の場合、火災やスターターリレー配線の断線が生じて始動不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スターターのバッテリー側配線を正規状態で締め付ける。また、スターター端子間の樹脂部分に損傷が認められた場合は、スターター一式を交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	火災1件(部分焼損)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3786 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QDG-MM96FH	「ふそう エアース」	MM96FH-24532 平成 26 年 7 月 22 日	1	
	QDG-MM97FH		MM97FH-80015～MM97FH-81044 平成 26 年 8 月 27 日～平成 28 年 2 月 10 日	22	
	QKG-MP35FK	「ふそう エアスター」	MP35FK-64013～MP35FK-64021 平成 27 年 3 月 2 日～平成 27 年 6 月 8 日	4	
	QKG-MP35FM		MP35FM-63035～MP35FM-64135 平成 25 年 9 月 5 日～平成 28 年 2 月 8 日	110	
	QKG-MP35FP		MP35FP-63010～MP35FP-64112 平成 25 年 10 月 16 日～平成 28 年 1 月 25 日	105	
	QKG-MP37FK		MP37FK-63066～MP37FK-63504 平成 25 年 8 月 27 日～平成 26 年 2 月 10 日	25	
	QKG-MP37FM		MP37FM-63014～MP37FM-63019 平成 25 年 10 月 21 日～平成 25 年 11 月 22 日	2	
	QKG-MP38FK		MP38FK-64022～MP38FK-64415 平成 26 年 7 月 28 日～平成 28 年 2 月 8 日	363	
	QKG-MP38FM		MP38FM-64011～MP38FM-64170 平成 26 年 8 月 1 日～平成 28 年 2 月 4 日	138	
	TDG-MM96FH		「ふそう エアース」	MM96FH-24180～MM96FH-24535 平成 25 年 8 月 30 日～平成 26 年 8 月 7 日	10
	TDG-MM97FH	MM97FH-80012～MM97FH-81043 平成 26 年 7 月 31 日～平成 28 年 1 月 13 日		77	
	TKG-MK27FH	「ふそう エアロミディ」	MK27FH-52173～MK27FH-55085 平成 25 年 9 月 4 日～平成 28 年 2 月 9 日	125	
(計 12 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 8 月 27 日～平成 28 年 2 月 10 日	(計 982 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。