

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月7日

| | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------|
| リコール届出番号 | 3795 | リコール開始日 | 平成28年4月8日 |
| 届出者の氏名又は名称 | マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道 | 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-073 | |
| 不具合の部位（部品名） | 電気装置（DC-DCコンバータ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | DC-DCコンバータにおいて、部品の検査指示が不適切なため、過大な電圧をかけ、内部基板がダメージを負ったものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コンバータ内部がショートし、充電不良となり、警告灯等が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、DC-DCコンバータを良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | 1件（焼損） |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置 | ・使用者：直接電話やダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3795 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 | リコール対象 車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|----------|---|----------------|----|
| マツダ | LDA-DJ5AS | 「デミオ」 | DJ5AS-100012～DJ5AS-103212 平成26年11月4日～平成27年4月3日 | 56 | |
| | LDA-DJ5FS | | DJ5FS-100032～DJ5FS-135399 平成26年8月5日～平成27年7月8日 | 960 | |
| | LDA-DK5AW | 「CX-3」 | DK5AW-100216～DK5AW-105468 平成27年2月2日～平成27年6月16日 | 18 | |
| | LDA-DK5FW | | DK5FW-100558～DK5FW-111021 平成27年2月2日～平成27年5月26日 | 33 | |
| | DBA-ND5RC | 「ロードスター」 | ND5RC-100077～ND5RC-106715 平成27年3月5日～平成27年9月16日 | 6 | |
| | (計5型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成26年8月5日～平成27年9月16日 | (計1,073台) | |