


改善箇所説明図

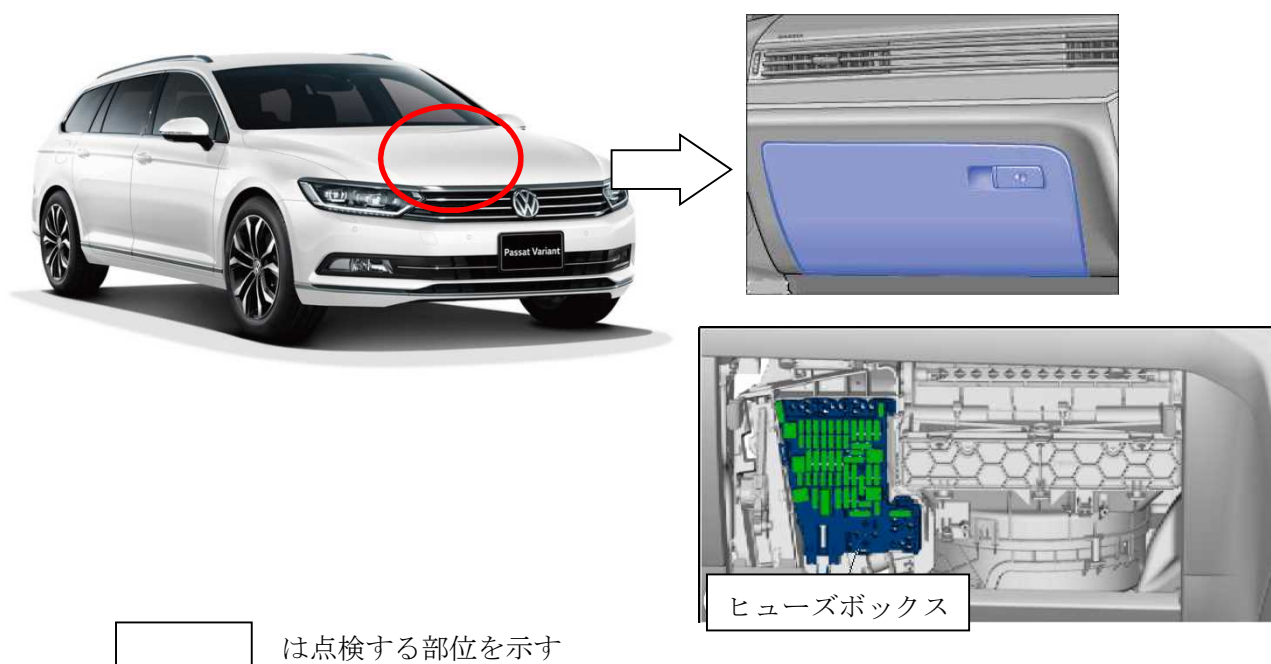

不具合発生箇所

助手席グローブボックス奥に配置しているヒューズボックスにおいて、ヒューズボックスへの電源コネクターの差し込み状態が不十分なものがある。そのため、接触不良が発生し、最悪の場合、走行中に電源供給が停止し、エンストに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズボックスに接続する電源コネクターの差し込み状態を確認し、差し込みが不十分な場合は、適正に接続する。

識別: キャンペーンステッカーに「97BP、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

