

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年4月15日

リコール届出番号	外-2325	リコール開始日	平成28年4月16日			
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 森田 俊生	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: none;">[</td> <td style="border: none;">製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175</td> <td style="border: none;">]</td> </tr> </table>		[製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175]
[製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175]				
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキブースター）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動倍力装置（ブレーキブースター）において、ダイアフラムの製造が不適切なため、ダイアフラムの厚さが規定を超えているものがある。そのため、ダイアフラムの湾曲部に亀裂が入り、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、ブレーキブースターを対策品に交換する。					
不具合件数	国内：1件	事故の有無	国内：無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報および国土交通省からの指摘による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2325のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
リンカーン	不明	MKX	2LMDJ8JCXABJ33502～ 2LMDJ8JC9ABJ33507 平成22年5月7日～平成22年5月7日	10	10年モデル 3.5L
			2LMDJ8JK1BBJ00154～ 2LMDJ8JK9DBL33394 平成22年6月17日～平成25年3月28日	161	11-13年モデル 3.7L
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月7日～平成25年3月28日	(計171台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。