

改善箇所説明図



 は改修する箇所を示す

不具合発生箇所

ハイボルテージバッテリーにおいて、搭載場所の水抜き設計が不適切なため、何らかの理由で当該場所に水が浸入した場合、排水ができない。そのため、バッテリーファン部から水が浸入し、バッテリー内部がショート、または、バッテリーの電気端子部に水が付着してショートし、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイボルテージバッテリー搭載場所の底面にウォータードレンを取り付ける。

識別: キャンペーンステッカーに「53B8、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

