

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月1日

リコール届出番号	3820	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態等にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用二段展開制御式エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置等の内容	全車両、予防的措置としてエアバッグアッセンブリを改良品と交換する。なお、交換用部品が準備できるまでの間（8月予定）、年式の古いものは暫定措置として、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3820のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-GSE20	「IS250」	GSE20-2000003～GSE20-2100276 平成17年9月15日～平成22年8月6日	14,022	
			GSE20-5000000～GSE20-5167108 平成17年9月15日～平成23年12月27日	16,423	
	DBA-GSE25		GSE25-2000001～GSE25-2034743 平成17年10月3日～平成22年7月22日	1,122	
			GSE25-5000002～GSE25-5055652 平成17年9月15日～平成23年12月23日	1,726	
	DBA-GSE20	「IS250C」	GSE20-2500007～GSE20-2523105 平成21年3月17日～平成23年12月28日	2,424	
	DBA-GSE21	「IS350」	GSE21-2000010～GSE21-2017695 平成17年9月28日～平成22年7月20日	3,119	
GSE21-5000000～GSE21-5029668 平成17年9月15日～平成23年12月27日			3,522		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	DBA-GSE21	「IS350C」	GSE21-2504081～GSE21-2507741 平成22年6月25日～平成23年12月27日	320	
	DBA-USE20	「IS F」	USE20-5000105～USE20-5010214 平成19年9月20日～平成23年12月27日	2,638	
	(計4型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月15日～平成23年12月28日	(計45,316台)	