

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

届出日 : 平成28年5月31日

改善対策届出番号	495	改善対策開始日	平成28年6月中旬予定
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボトラックコーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	車体装置（キャブチルトポンプ）		
不具合発生状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラクタの車体装置において、キャブチルトポンプのオイルフィラープラグの材質が不適切なため、キャブを上下する際の油圧変動によって当該プラグからオイル漏れを起こすことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、キャブチルトシリンダ内のオイルが不足してキャブを保持できなくなり、急降下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、キャブチルトポンプの当該フィラープラグを対策品と交換する。なお、オイル漏れがある場合は、キャブチルトシリンダを点検し必要に応じて新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ボルボトラック社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「FH」	YV2RM00A6EA754175 ～ YV2RM00A8GA787066 平成26年2月14日 ～ 平成28年3月14日	114	
	QKG-H2TEA1		YV2RM20AXEA754269 ～ YV2RM00A1GA786924 平成26年2月14日 ～ 平成28年2月23日	147	
	-H2TDA1-		YV2RM20A4GA783642 平成27年12月16日	1	
	-H2TEA1-		YV2RM00A5FA773494 ～ YV2RM20A9GA786312 平成27年2月3日 ～ 平成28年2月9日	7	
	不明		YV2RM20D8EA765197 ～ YV2RM20D8GA787350 平成26年7月10日 ～ 平成28年3月29日	264	
	(計 4型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年2月14日 ～ 平成28年3月29日	(計 533台)	