

## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所


燃料給油ノズルと給油口との接触部位にひび割れ又は欠けが生じる

### 【基準不適合の内容】

ショベルローダの燃料タンク給油口において、給油口の強度が不足していることから、給油時などに過度な荷重がかかり、当該部位が破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により破損部から燃料が漏れるおそれがある。

### 【改善措置の内容】

全車両、給油口を確認し、給油口の先端に対策品を装着する。なお、破損している場合は、破損部を削除し、ゴムブロックを追加した上で装着する。  
(下図の口で囲んだ部品)

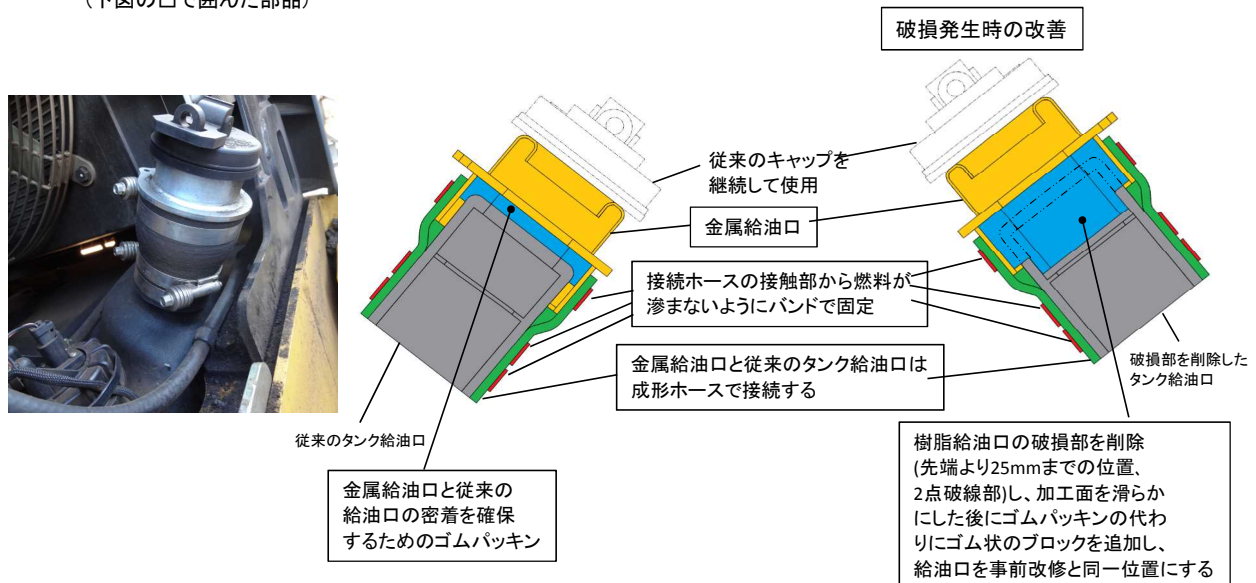

識別 : 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、No.3829のステッカーを貼付する。