


改善箇所説明図

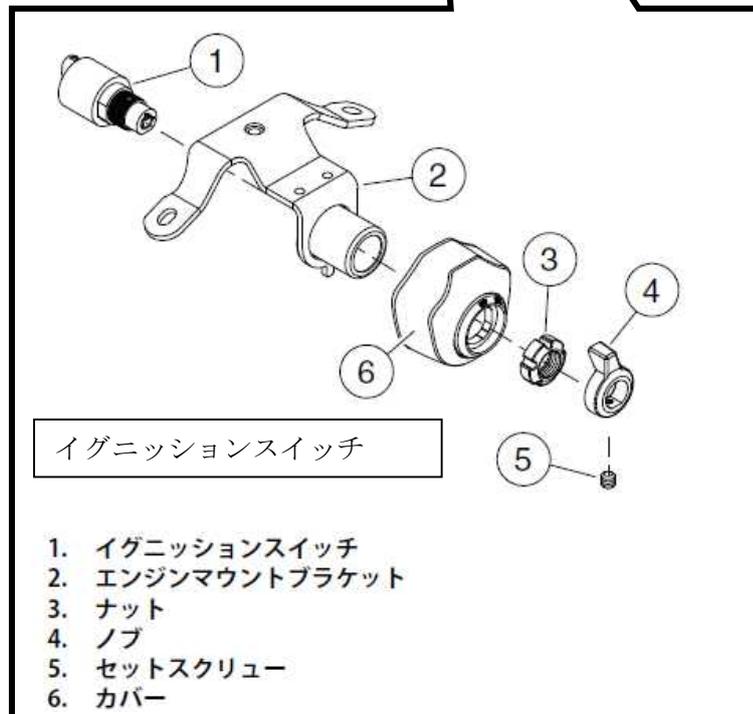

注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

始動装置において、エンジンの振動によりイグニッションスイッチ内部の端子が摩耗し、端子間が接触不良となるものがある。そのため、イグニッションスイッチとボディーコントロールモジュール間の通信が遮断され、車体全体への電力供給が停止し、前照灯などの灯火が消えると同時に、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、イグニッションスイッチを対策品と交換する。なお、イグニッションスイッチを変更することにより、鍵が変更となるため、施錠装置もあわせて交換する。

識別

フレームネック部分に外-2357 のステッカーを貼付する。