

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年7月21日

リコール届出番号	3871	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 三井 正則 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	車体(バックドアステー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドアのガス封入式ステーにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、沿岸地域の塩分の影響で腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、外筒が膨らみ、エンドキャップが割れ、バックドアを開く際に外筒が破損し、最悪の場合、周囲の人が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バックドアステーを対策品と交換する。 尚、交換部品の準備に時間を要することから、塩害地域と年式の古いものから順次交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	軽傷1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3871のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	CBA-L375S	「タント」	L375S-0000071~L375S-0693791	693,683	
	DBA-L375S		平成19年12月12日~平成25年9月9日		
	CBA-L385S		L385S-0000061~L385S-0104951	104,867	
	DBA-L385S		平成19年12月12日~平成25年9月9日		
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年12月12日~平成25年9月9日	(計 798,550 台)	