


# 改善箇所説明図

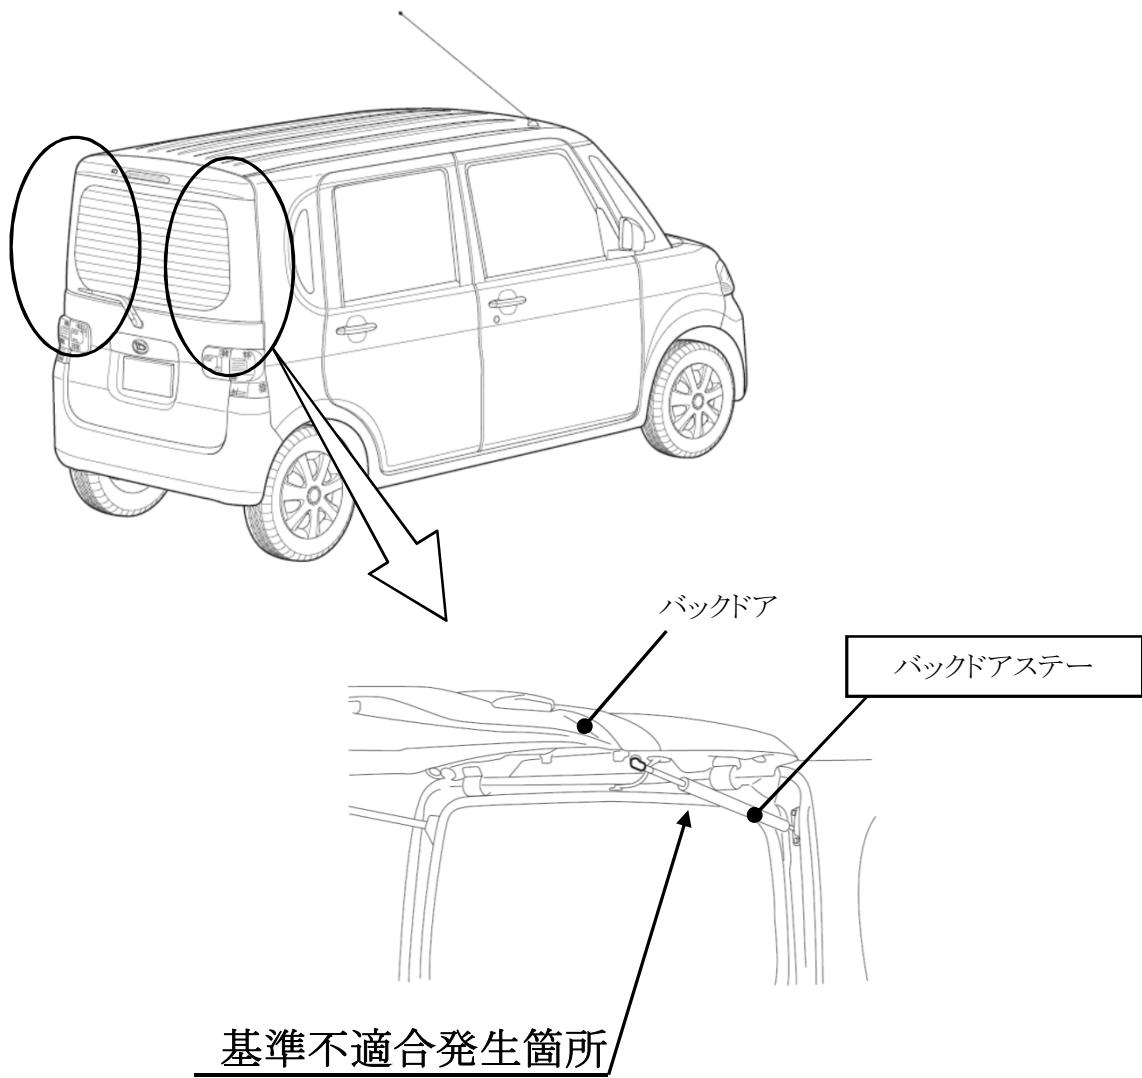

注: [ ] は交換部品を示す。

バックドアのガス封入式ステーにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、沿岸地域の塩分の影響で腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、外筒が膨らみ、エンドキャップが割れ、バックドアを開く際に外筒が破損し、最悪の場合、周囲の人が負傷するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、バックドアステーを対策品と交換する。

尚、交換部品の準備に時間要することから、塩害地域と年式の古いものから順次交換する。

## 識別

車室内車台番号打刻位置の車両後側に黄色ペイントを塗布する。