


改善箇所説明図②

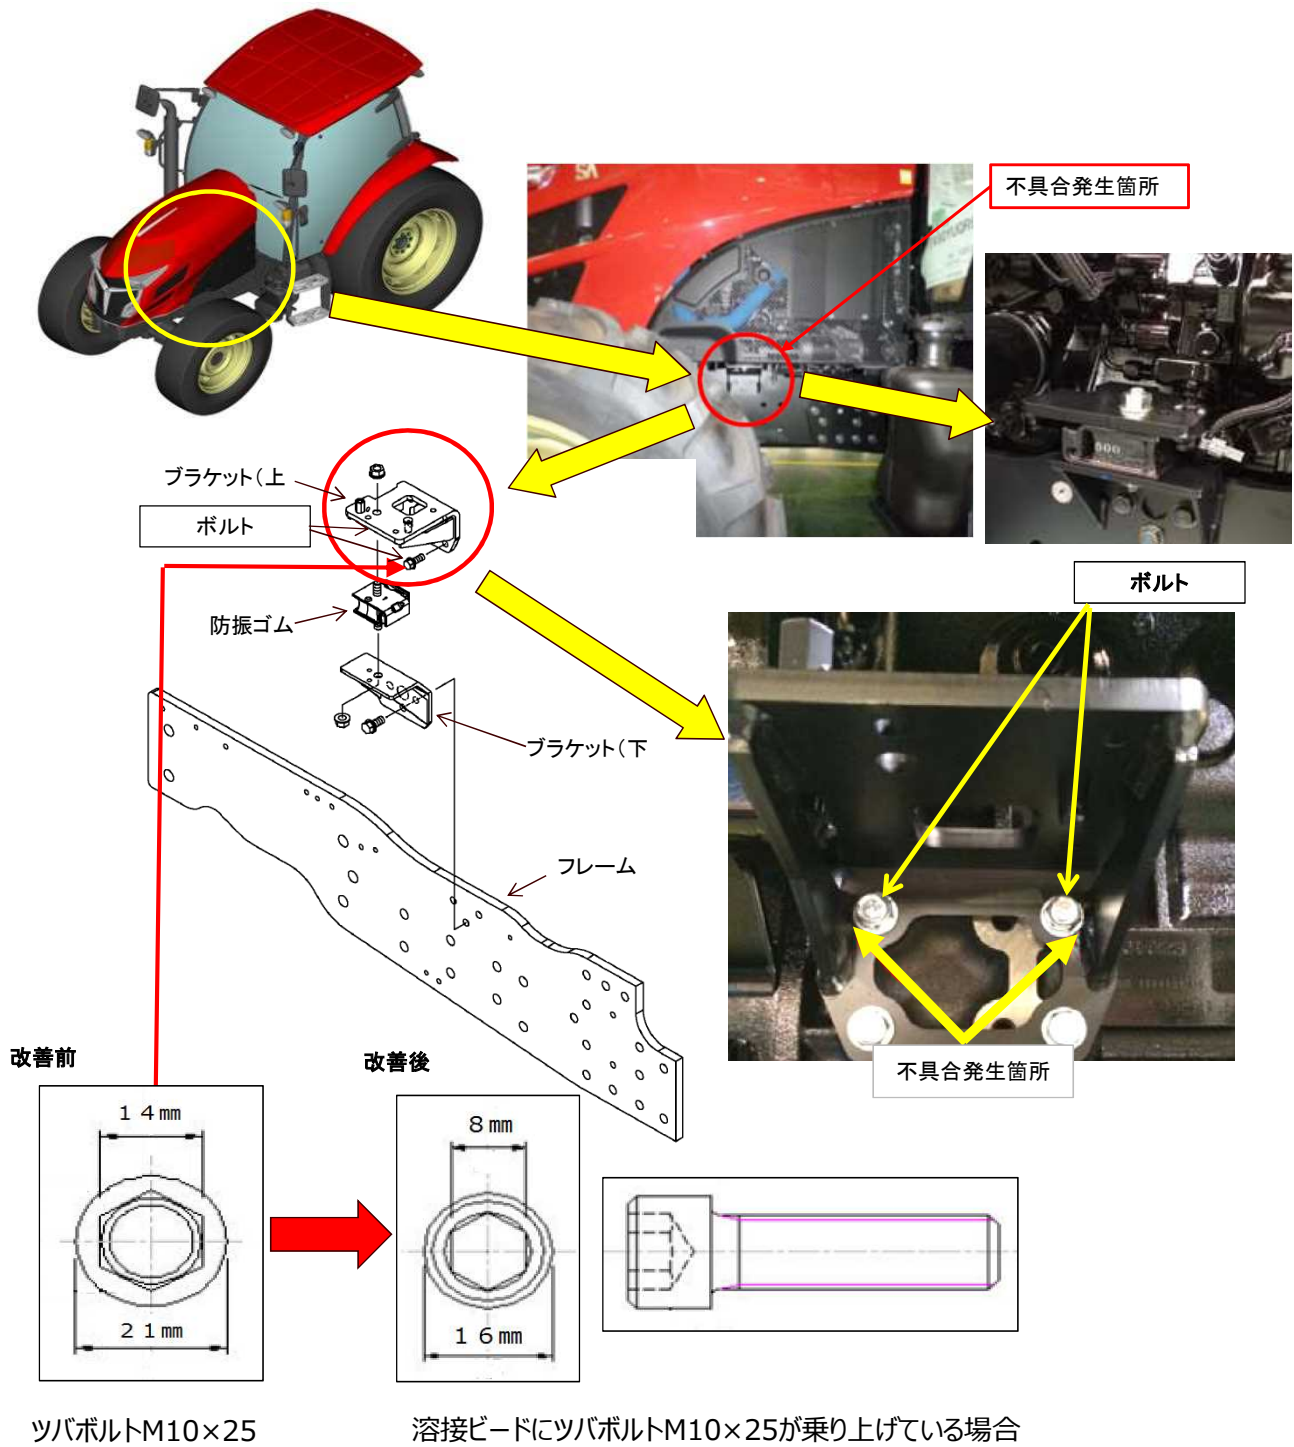

不具合発生箇所

エンジンマウントのブラケットにおいて、当該ブラケットの溶接指示が不適切なため、溶接ビード(盛り上がった溶接痕)に固定ボルトが乗り上げているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン振動により、当該ボルトが緩むおそれがある。

改善内容

全車両、ブラケット溶接部を確認し、固定ボルトが溶接ビードに乗り上げているものは、ボルトを対策品に交換する。

識別

ボルト頭(2本)を白ペンで塗り、識別する。