

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成28年9月8日

改善対策届出番号	506	改善対策開始日	平成28年9月9日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Mfg. Co., Ltd. 社長 幸田 好則		製作国：タイ王国 製作者名：Thai Honda Mfg. Co., Ltd. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ内の樹脂製インレットカバーの材質が不適切なため、製造時に使用した試験油に長時間浸漬されると、使用過程において、当該インレットカバーが膨張し、インペラと干渉することがある。そのため、干渉部の抵抗が大きくなり、干渉部から生じた磨耗粉がインレットカバーとインペラ間に噛み込むと、最悪の場合、燃料ポンプが停止してエンストし、再始動できなくなるおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、燃料ポンプユニットを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JC61	「ガrom」	JC61-1000003～JC61-1202305 平成25年5月15日～平成27年8月25日	13,921	
	EBJ-JF52	「スーマーX」	JF52-1000004～JF52-1004239 平成25年4月24日～平成27年6月26日	4,236	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月24日～平成27年8月25日	(計18,157台)	

(備考)

本件は、平成26年10月16日付け届出番号「451」にて改善対策届出を行ったものであるが、新たな原因が判明したため、対象を拡大し届出するものである。

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。