

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月27日

リコール届出番号	外-2340	リコール開始日	平成28年10月7日				
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 森田 俊生	<table border="0"> <tr> <td>製作国：アメリカ合衆国</td> <td rowspan="3">}</td> </tr> <tr> <td>製作者名：フォード自動車株式会社</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175</td> </tr> </table>		製作国：アメリカ合衆国	}	製作者名：フォード自動車株式会社	問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175
製作国：アメリカ合衆国	}						
製作者名：フォード自動車株式会社							
問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175							
不具合の部位（部品名）	灯火装置（テールランプ）						
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後面方向指示器において、電子回路開発評価が不適切なため、方向指示器や非常点滅表示灯を作動し続けると、電子回路の素子が発熱することがある。そのため、電子回路内の電圧が不安定になって方向指示器が一定の周期で点滅しなくなり、保安基準第41条に適合しなくなるおそれがある。						
改善措置の内容	全車両、左右テールランプ一式を対策品と交換する。						
不具合件数	国内：16件	事故の有無	国内：無し				
発見の動機	市場品質情報および国土交通省からの指摘による。						
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2340のステッカーを貼付する。 						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	マスタング	1ZVBP8AM7D5217801～ 1ZVBP8AM5D5272859 平成24年5月4日～平成24年12月10日	55	13年型 クーペ V6
			1ZVBP8CF7D5208451～ 1ZVBP8CF1D5272890 平成24年4月13日～平成24年12月13日	146	13年型 クーペ V8
			1ZVBP8FF6D5217802～ 1ZVBP8FF5D5267901 平成24年5月7日～平成24年10月26日	17	13年型 コンバーチブル V8
			1ZVBP8AM2E5206402～ 1ZVBP8AM6E5276114 平成25年2月12日～平成25年11月25日	65	14年型 クーペ V6
			1ZVBP8CF6E5206210～ 1ZVBP8AM5D5272859 平成25年1月25日～平成26年5月16日	284	14年型 クーペ V8
			1ZVBP8FF0E5223371～ 1ZVBP8FF7E5293417 平成25年4月3日～平成26年2月13日	47	14年型 コンバーチブル V8
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年4月13日～平成26年5月16日	(計614台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。