

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 11 月 1 日

リコール届出番号	3926	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役会長 兼 取締役社長 CEO 益子 修 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	窓ふき器 (フロントワイパー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントワイパーにおいて、フロントデッキ部の防水構造が不適切なため、フロントデッキガーニッシュとウインドシールドガラスの間から伝った水がワイパーモーターとワイパーリンクのジョイント部に浸入し、ジョイント部内部が異常摩耗を起こすことがある。そのため、最悪の場合、ワイパーモーターとワイパーリンクのジョイント部が外れ、ワイパーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパーモーターとワイパーリンクのジョイント部を点検のうえ、ジョイント部の異常摩耗が認められたものはワイパーリンクを対策品と交換する。異常摩耗が認められないものは、ワイパーリンクのジョイント部のゴムカバーを対策品と交換する。 なお、交換用部品の準備に時間を要するため、使用者に不具合内容を通知のうえ、交換用部品が準備できた段階で古いものから交換する。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3926 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CW4W	「アウトランダー」	CW4W-0000201～CW4W-0201288 平成22年9月2日～平成24年10月1日	4,547 台	
			CW4W-5400101～CW4W-5403233 平成21年12月18日～平成22年9月1日	2,910 台	
	DBA-CW5W		CW5W-0000201～CW5W-0400818 平成17年9月22日～平成24年9月28日	36,510 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	DBA-CW5W	「アウト ランダー」	CW5W-5100101～CW5W-5405927 平成19年1月16日～平成22年8月31日	25,294 台	
			CW5W-9300101～CW5W-9301970 平成21年4月6日～平成21年12月10日	1,868 台	
	DBA-CW6W		CW6W-5200101～CW6W-5300476 平成19年10月2日～平成21年3月31日	2,007 台	
			CW6W-9300101～CW6W-9300199 平成21年4月7日～平成21年8月24日	99 台	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月22日～平成24年10月1日	(計 73,235 台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。