

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 11 月 22 日

リコール届出番号	外-2412	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置・座席ベルト (加速度センサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	衝突を検知する加速度センサーにおいて、センサー内部の制御プログラムが不適切なため、衝突時に正しい加速度を算出することができず、エアバッグコントロールユニットからエアバッグの展開信号が発信されない。そのため、サイドエアバッグ以外のエアバッグとシートベルトプリテンショナーが作動せず、乗員が過度の傷害を負う可能性がある。		
改善措置の内容	全車両、正しいプログラムが入った加速度センサーと交換する。 なお、部品の準備に時間を要することから、当面の措置として、使用者に対し、ダイレクトメールにより使用停止を要請する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2412 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-SN30	「BMW 535i グランツ-リスモ」	WBASN22060C194693 ~ WBASN22000C194706 平成 24 年 3 月 9 日 ~ 平成 24 年 3 月 29 日	2	
	ABA-SN44	「BMW 550i グランツ-リスモ」	WBASN42090C216326 平成 24 年 3 月 7 日	1	
	ABA-SP44	「BMW 550i xDrive グランツ-リスモ」	WBASP410X0C340486 ~ WBASP41070C340512 平成 24 年 3 月 15 日 ~ 平成 24 年 5 月 14 日	2	

ABA-KA30	「BMW 740i」	WBAKA42060C378748 ～ WBAKA420X0C378834 平成 23 年 12 月 5 日 ～ 平成 24 年 4 月 24 日	50	
		WBAKA41050C368990 ～ WBAKA41030C369104 平成 23 年 12 月 6 日 ～ 平成 24 年 4 月 19 日	6	
ABA-KA44	「BMW 750i」	WBAKA82090DS18834 ～ WBAKA82010DS18892 平成 23 年 12 月 2 日 ～ 平成 24 年 4 月 20 日	19	
		WBAKA81090C355392 ～ WBAKA81070C355410 平成 23 年 12 月 5 日 ～ 平成 24 年 2 月 21 日	4	
ABA-KB30	「BMW 740Li」	WBAKB420X0CY84080 ～ WBAKB42070CY84179 平成 23 年 12 月 2 日 ～ 平成 24 年 4 月 19 日	6	
ABA-KB44	「BMW 750Li」	WBAKB820X0CY56237 ～ WBAKB82060CY56252 平成 23 年 12 月 2 日 ～ 平成 24 年 4 月 13 日	7	
ABA-KB60	「BMW 760Li」	WBAKB01070DW97433 平成 24 年 2 月 7 日	1	
		WBAKB02080B998223 ～ WBAKB02070B998228 平成 24 年 2 月 17 日 ～ 平成 24 年 4 月 13 日	2	
計 8 型式	計 8 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 12 月 2 日 ～ 平成 24 年 5 月 14 日	計 100 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
セントラル センサー	6577 9268 438	平成 23 年 12 月～平成 28 年 10 月	17 個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。