


改善箇所説明図

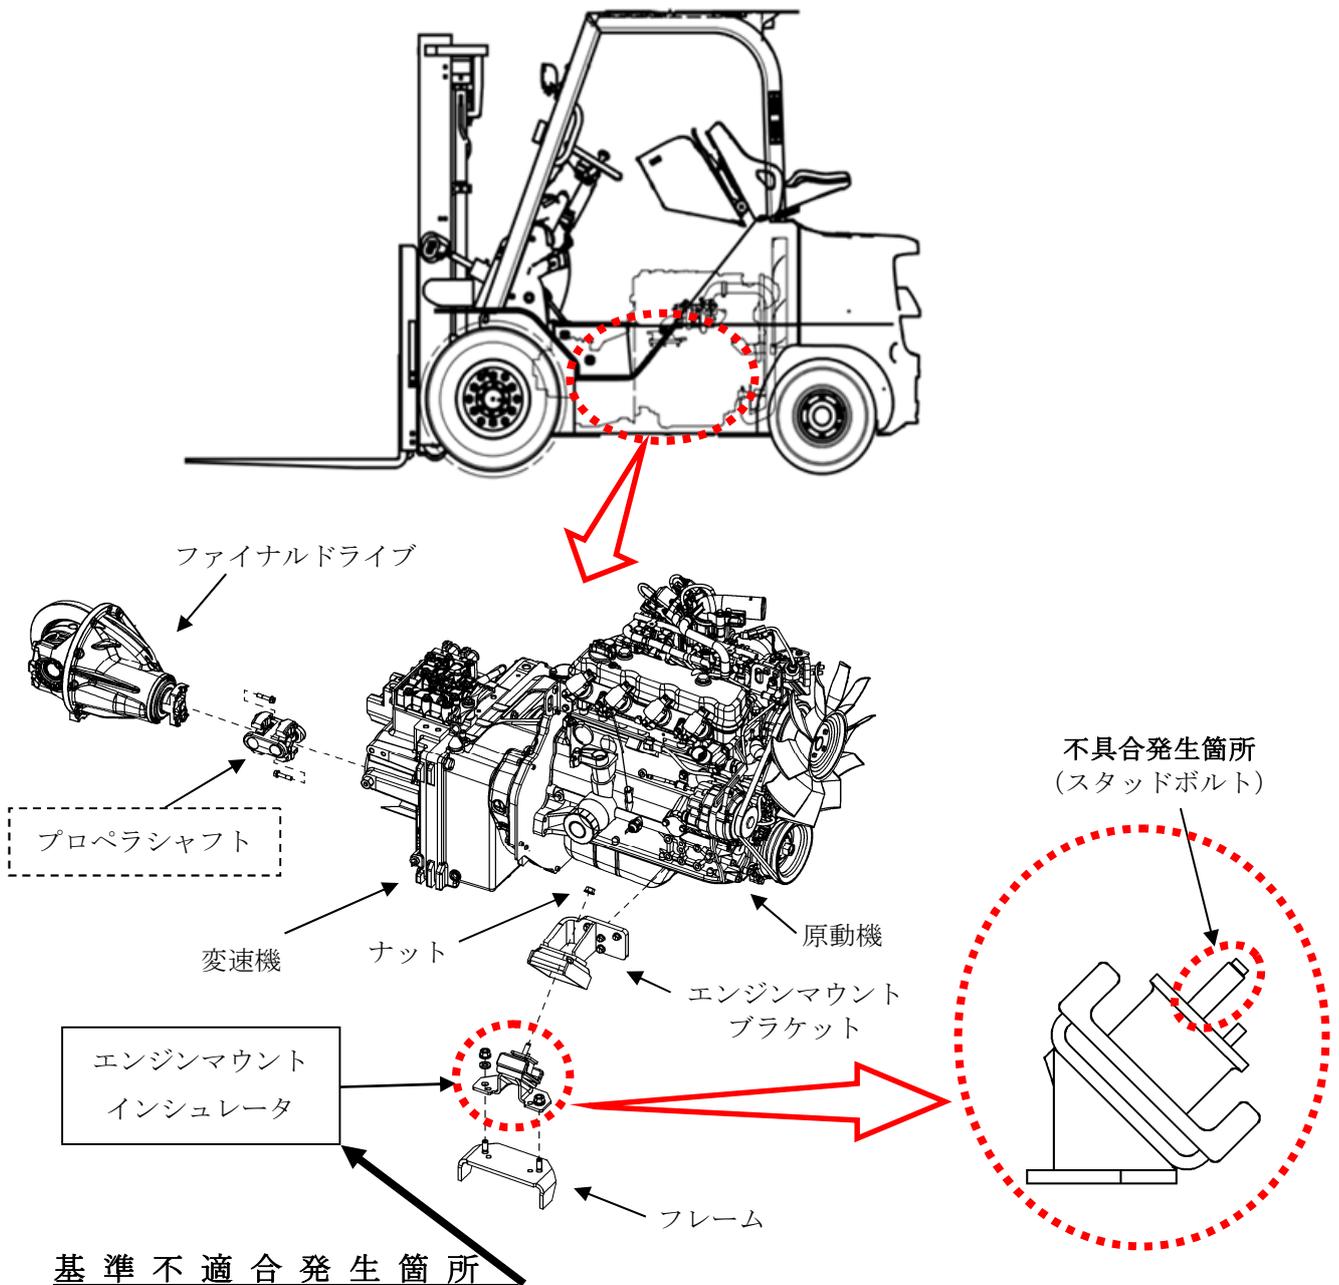

基準不適合発生箇所

フォークリフトのエンジンマウントインシュレータにおいて、スタッドボルトの熱処理が行われていないため、強度が不足している。そのため、規定トルクでナットを締め付けると当該ボルトが伸びて軸力が低下し、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの振動等によりナットが緩み、最悪の場合、ナットが外れてエンジンが傾き、プロペラシャフトが破損して走行不能となるおそれがある。

注: は交換部品を示す。
 は必要に応じて交換する部品を示す。

改善内容
 全車両、エンジンマウントインシュレータを良品に交換する。なお、プロペラシャフトを点検し、損傷している場合は、交換する。

識別
 インストパネル右側に、ステッカーを貼付する。