


改善箇所説明図

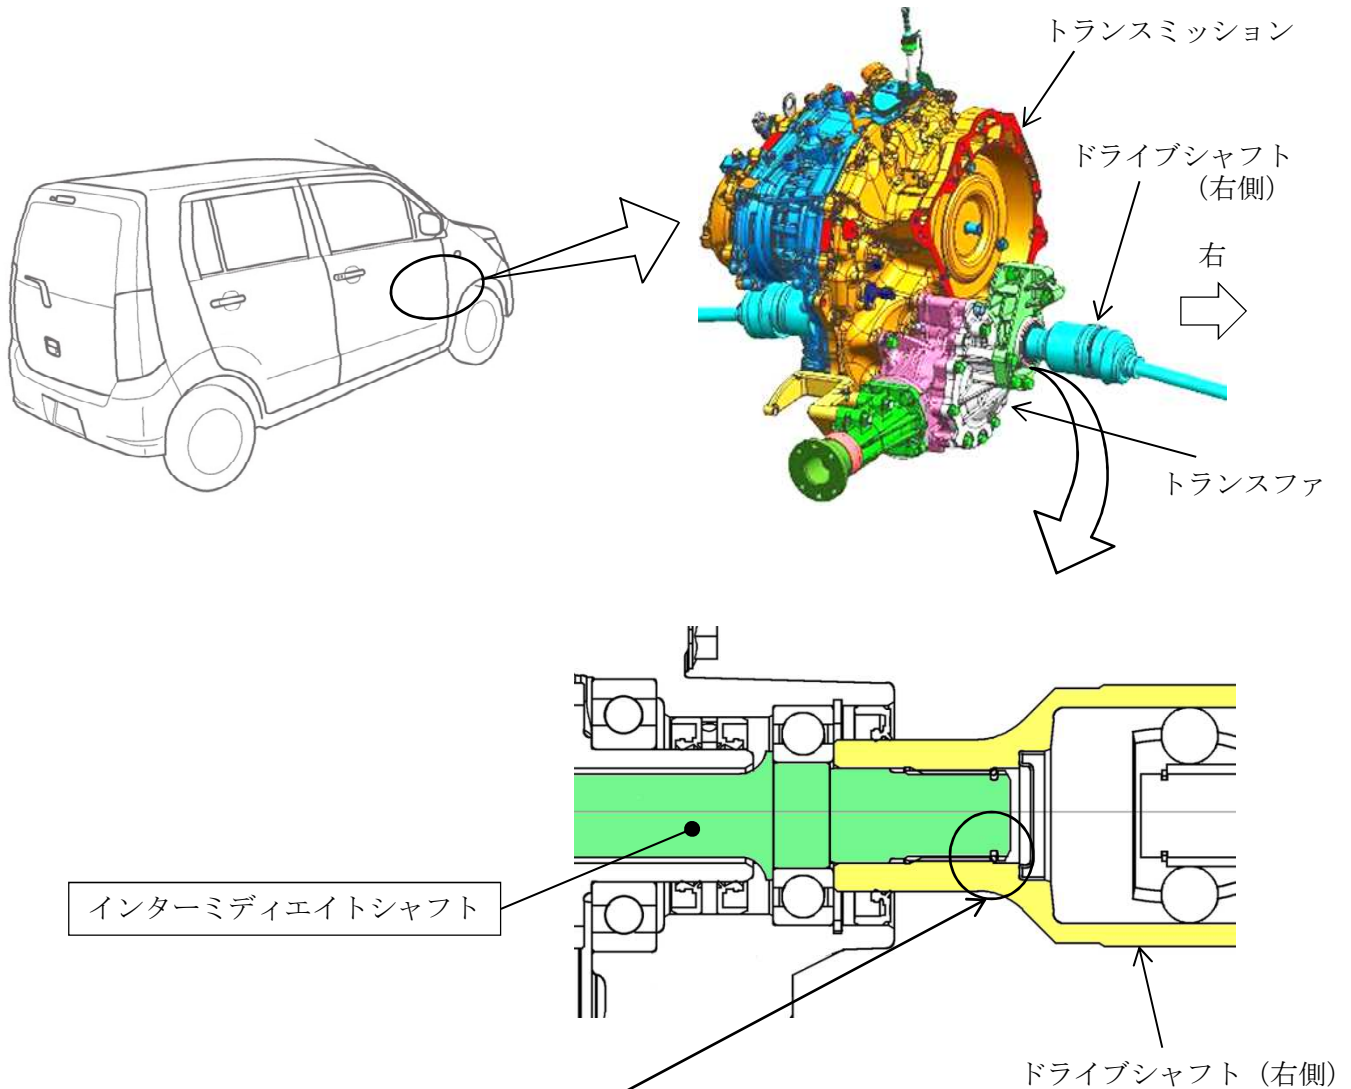

基準不適合箇所

四輪駆動車のトランスファにおいて、トランスファ内のインターミディエイトシャフトの設計が不適切なため、右側ドライブシャフトが正しく嵌合していないものがある。そのため、段差乗り越え等の大きな衝撃が加えられた場合、ドライブシャフトが抜け、異音、オイル漏れの発生や加速不良となり、最悪の場合、走行不能や駐車中に車両が動き出すおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスファ内のインターミディエイトシャフトを対策品と交換する。

識別：ID プレートに青色のシールを貼付する。

注：□ は交換する部品を示す。