

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年4月6日

リコール届出番号	外-2458	リコール開始日	平成29年4月6日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①空調装置のブロアモーターを制御するブロアモーターレジスターの設計が不適切なため、回路内の電流が上昇して過熱状態になっても、ヒューズが切れないことがある。そのため、ブロアモーターハウジングが溶け、最悪の場合、火災に至るおそれがある。</p> <p>②空調装置の外気導入口において、防水カバーの取付けが不適切なため、ブロアモーターハウジング部に雨水が浸入することがある。そのため、ブロアモーター軸部分が腐食してモーターの動きが重くなり、回路内の電流値が上昇することでブロアモーターハウジングが溶け、最悪の場合、火災に至るおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両、ブロアモーターレジスターを対策品に交換する。</p> <p>②全車両、防水カバーを点検しブロアモーター部への雨水の浸入を防止するためのウォーターディフレクタを追加する。また、ブロアモーターの排水穴を点検し、穴の無いものは対策部品に交換する。さらにブロアモーターハウジングにレジスターの改変を禁止するステッカーを貼付ける。</p>		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2458 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
オペル	GH-AH05Z22	「ザフィーラ」	W0L0AHM7562010567 ~ W0L0AHM7562073417 平成17年11月7日～平成18年4月5日	131	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年11月7日～平成18年4月5日	(計131台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。