



改善箇所説明図

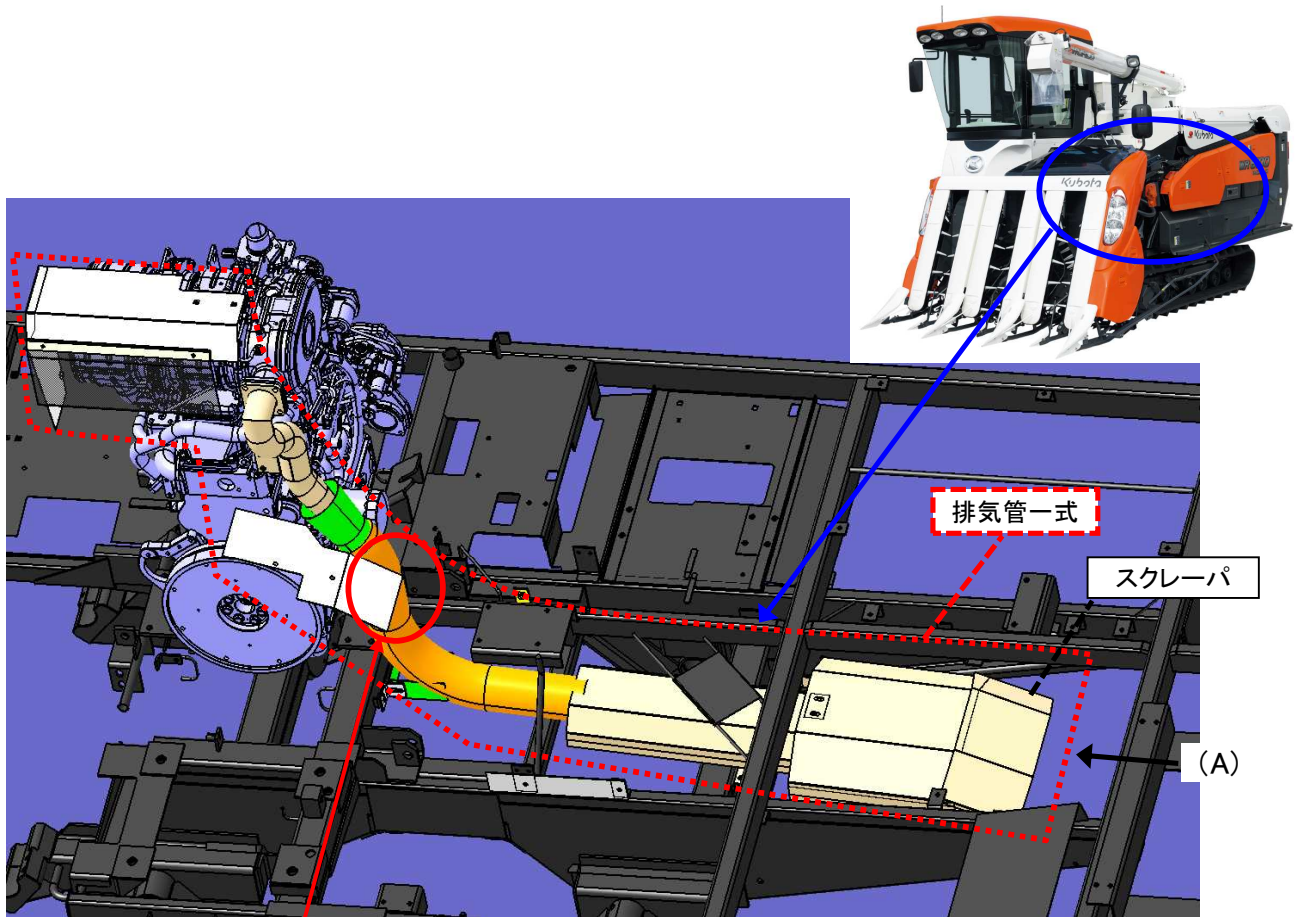

基準不適合発生箇所

注)  印は交換部品を示す。

不具合内容

排気管において、断熱材の固定方法が不適切なため、断熱材の合わせ部が熱影響によって剥がれ、高温の排気管表面が露出することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、露出部に堆積した藁等が発火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容： 全車両、排気管を対策品に交換し、高温部保護カバー等を追加する。

識別：スクレーパの外観で判別できるため、特別な識別は行わない。

上記、(A)から見た写真



スクレーパ変更前



スクレーパ変更後