

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 4月13日

リコール届出番号	4021	リコール開始日	平成29年 4月14日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	車体（ガス封入式バルンサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドアのガス封入式バルンサにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、外筒が腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用続けると、腐食が進行して封入されたガス圧により外筒が破損し、最悪の場合、バックドアを開く際に周囲の人が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ガス封入式バルンサを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4021のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HE22S	「アルト ラバン」	HE22S-100077 ～ HE22S-445446 平成20年11月3日～平成27年5月15日	196,875	
			HE22S-810020 ～ HE22S-891654 平成25年6月6日～平成27年5月18日	56,166	
			HE22S-800058 ～ HE22S-803812 平成20年11月3日～平成22年7月30日	3,725	
	DBA-MA15S	「ソリオ」	MA15S-100122 ～ MA15S-960140 平成22年12月22日～平成27年7月31日	159,743	
	DBA-MA26S		MA26S-100028 ～ MA26S-102542 平成27年7月27日～平成28年3月25日	2,504	
	DAA-MA36S		MA36S-100062 ～ MA36S-113200 平成27年7月29日～平成28年3月24日	13,089	
			MA36S-600035 ～ MA36S-614969 平成27年7月29日～平成28年3月24日	14,926	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MA46S	「ソリオ」	MA46S-100041 ～MA46S-100055 平成 27 年 12 月 2 日～平成 27 年 12 月 4 日	15	
			MA46S-600054 ～MA46S-600068 平成 27 年 12 月 2 日～平成 27 年 12 月 4 日	15	
	DAA-FF21S	「イグニス」	FF21S-100119 ～ FF21S-105279 平成 28 年 1 月 8 日～平成 28 年 3 月 24 日	5,137	
三菱	DBA-MB15S	「デリカD：2」	MB15S-100001 ～ MB15S-952228 平成 23 年 2 月 19 日～平成 27 年 7 月 31 日	43,257	
	DAA-MB36S		MB36S-100003 ～ MB36S-102919 平成 27 年 11 月 23 日～平成 28 年 3 月 24 日	2,915	
			MB36S-600003 ～ MB36S-601402 平成 27 年 12 月 1 日～平成 28 年 3 月 24 日	1,398	
	(計 9 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 11 月 3 日～平成 28 年 3 月 25 日	(計 499,765 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。