


改善箇所説明図

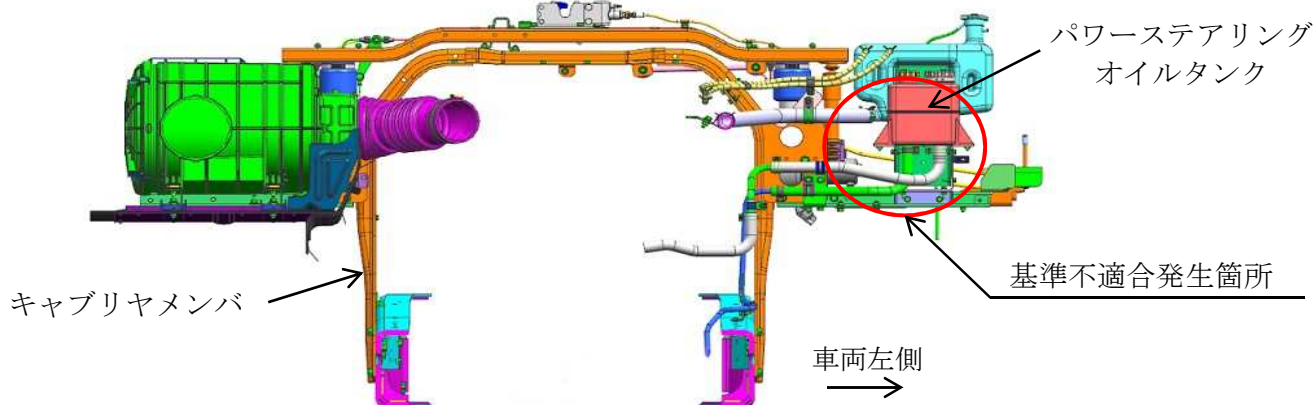

改善前	改善後
<p>パワーステアリング オイルパイプ</p> <p>パワーステアリング オイルホース</p>	<p>パワーステアリング オイルパイプ</p> <p>パワーステアリング オイルホース</p>

大型トラックにおいて、パワーステアリングオイルパイプの製造時の組付けが不適切なため、パイプが変形して取付けられているものがある。そのため、パイプと接続しているパワーステアリングオイルホースに引張力が作用し、そのまま使用を続けると、当該ホースがパワーステアリングオイルタンクから抜けてオイルが漏れ、最悪の場合、操舵力が増大するおそれがある。

改善の内容：

全車両、パワーステアリングオイルパイプの取付け状態を点検し、不適切なものは取付け位置を修正する。

識別： パワーステアリングオイルタンクブラケットに、白色ペイントを塗布する。

注： は措置する部品を示す。