


改善箇所説明図

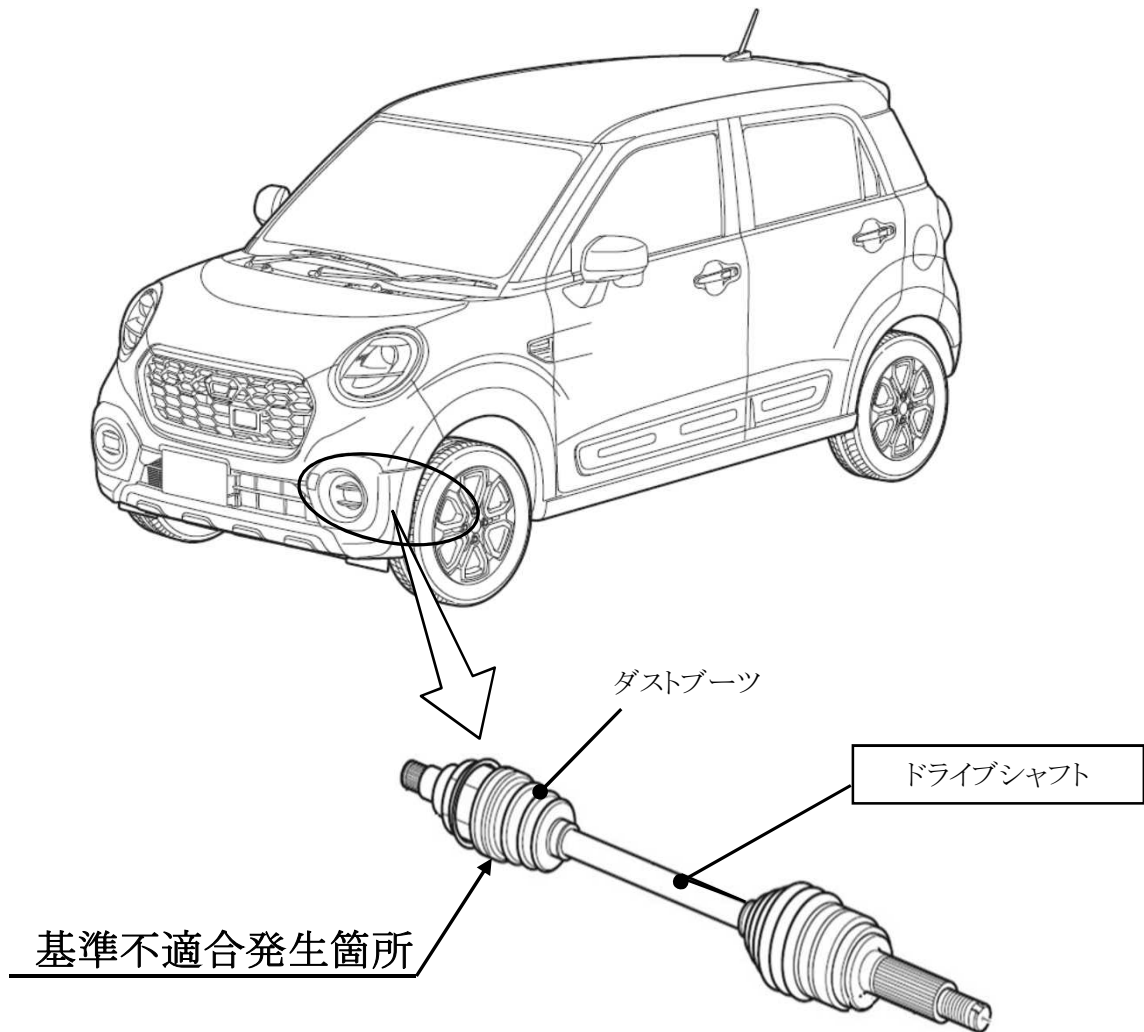

注: は交換部品を示す。

左側前輪のドライブシャフトにおいて、ダストブーツの設定が不適切なため、走行中の揺動によって蛇腹同士が擦れて、ダストブーツが早期に摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、摩耗が進行しダストブーツが破損してグリスが漏れ、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左側前輪のドライブシャフトを対策品と交換する。

識別

車室内車台番号打刻位置の車両右側に黄色ペイントを塗布する。