

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年5月25日

リコール届出番号	4048	リコール開始日	平成29年5月26日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 三井 正則 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ドライブシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左側前輪のドライブシャフトにおいて、ダストブーツの設定が不適切なため、走行中の揺動によって蛇腹同士が擦れて、ダストブーツが早期に摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、摩耗が進行しダストブーツが破損してグリスが漏れ、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左側前輪のドライブシャフトを対策品と交換する。		
不具合件数	78件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4048のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA250S	「キャスト」	LA250S-0000067～LA250S-0082116 平成27年8月31日～平成28年12月16日	30,539	アクティバのみ
	DBA-LA260S		LA260S-0000066～LA260S-0017854 平成27年8月31日～平成28年12月19日	9,814	
トヨタ	DBA-LA250A	「ピクシスジョイ」	LA250A-0000053～LA250A-0001573 平成28年8月31日～平成28年12月16日	683	Cグレードのみ
	DBA-LA260A		LA260A-0000056～LA260A-0000484 平成28年9月2日～平成28年12月19日	264	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月31日～平成28年12月19日	(計 41,300 台)	