


改善箇所説明図



サイドスタンドブラケット

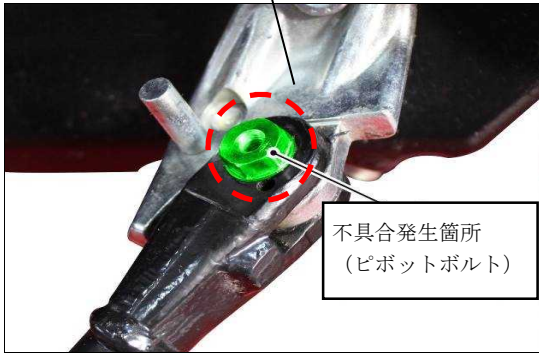

不具合発生箇所
(ピボットボルト)

不具合品：ネジ山が短い。

15mm



対策品：ネジ山が長い。

17mm



不具合の内容

サイドスタンドにおいて、当該スタンドとサイドスタンドブラケットを締結するボルト（ピボットボルト）の選定が不適切なため、規定トルクで締め付けても締結力が不足し、走行時の振動等により、ナットが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、サイドスタンドの位置を検出できず、安全装置が誤作動し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ピボットボルトを対策品に交換し、規定トルクで締め付け後、安全装置が正常に作動するか確認する。