
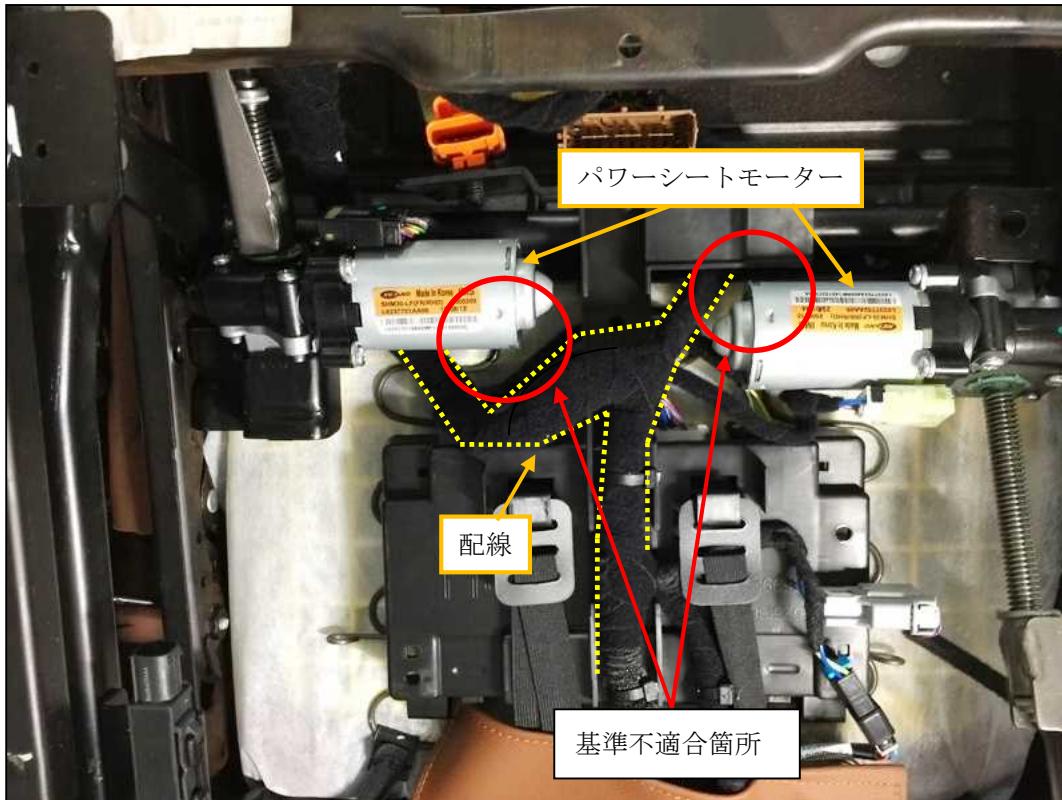


改善箇所説明図

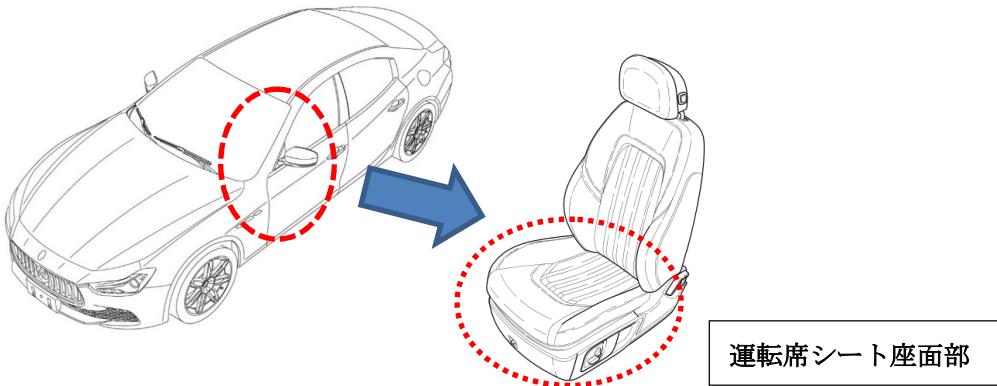

基準不適合箇所

運転者席において、電動調整機構（電動パワーシート）の配線の配索が不適切なため、シートが稼動した際、当該配線がパワーシートモーターの端部と接触することがある。そのため、配線が損傷して短絡し、パワーシートが動かなくなり、最悪の場合、短絡部位が発熱し、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、電動パワーシートの配線の配索を変更し、パワーシートモーターの端部に保護材を取り付け、後部ヒューズボックス内のサーキットブレーカーをヒューズに交換する。なお、配線に損傷がある場合は、配線を新品に交換し、パワーシートモーターの端部に保護材を取り付け、後部ヒューズボックス内のサーキットブレーカーをヒューズに交換する。

識別

改善措置後は、パワーシートモーターに保護材が装着されることから、特別な識別等は、おこなわない。