

| | |
|------|---|
| 連絡先 | 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 |
| アドレス | : http://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年6月29日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 4069 | リコール開始日 | 平成29年6月30日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 制動装置（ブレーキリレーバルブ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 大型トラックのブレーキリレーバルブにおいて、ブレーキ圧を計測する圧力センサの製造が不適切なため、圧力センサのICチップがセンサ基板から剥離するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキエア圧を正しく計測できず、最悪の場合、後軸左右の制動力に差異が生じ、走行安定性が損なわれるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ブレーキリレーバルブの製造番号を点検し、対象となるものは良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 他社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4069のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------------------------|------|--|---------------------------------------|----|
| いすゞ | QKG-EXD52BD | 「ギガ」 | EXD52BD-7000323～EXD52BD-7000458 平成28年7月19日～平成28年8月24日 | 130 | |
| | QKG-EXD52BE | | EXD52BE-7000102～EXD52BE-7000150 平成28年7月20日～平成28年8月24日 | 49 | |
| | QKG-EXD52BG | | EXD52BG-7000003～EXD52BG-7000009 平成28年7月27日～平成28年8月9日 | 7 | |
| | QPG-EXD77BD | | EXD77BD-7000014～EXD77BD-7000022 平成28年8月3日～平成28年8月26日 | 9 | |
| | QPG-EXD77BG | | EXD77BG-7000034～EXD77BG-7000036 平成28年7月28日～平成28年8月2日 | 3 | |
| | QDG-EXY52BJ QKG-EXY52BJ | | EXY52BJ-7000017～EXY52BJ-7000021 平成28年7月15日～平成28年8月9日 | 5 | |
| | QDG-EXZ52BJ | | EXZ52BJ-7000061～EXZ52BJ-7000090 平成28年7月19日～平成28年8月23日 | 30 | |
| | (計8型式) | | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成28年7月15日～平成28年8月26日 | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。