


改善箇所説明図



1081756

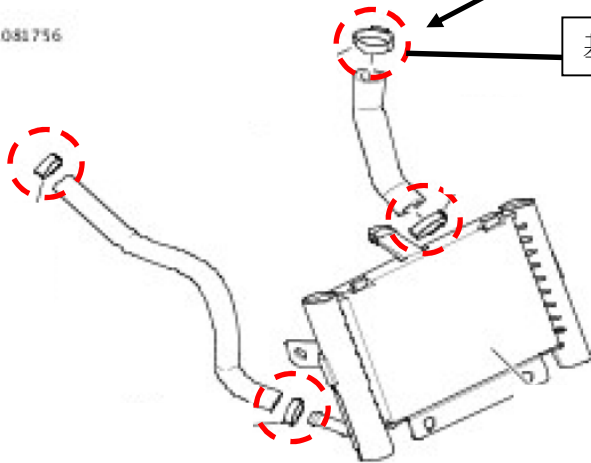

基準不適合箇所

不適合クランプ



適合クランプ



注： は、点検後、必要であれば締結する部品を示す。

基準不適合発生箇所

エンジン冷却装置において、エンジンオイルクーラーホースの組付け作業が不適切なため、固定金具（クランプ）が締結されていないものがある。そのため、油圧により当該ホースが外れ、オイルが漏れ、漏れたオイルがリヤタイヤに付着し、車両の制御ができなくなり、最悪の場合、転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンオイルクーラーホースの固定金具（クランプ）を点検し、締結されていない場合は、専用工具で締め付けを行う。

識別

クランプ形状で判別できることから特別な識別は行わない。