

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月10日

リコール届出番号	4079	リコール開始日	平成29年7月10日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先： 代表取締役社長 金花 芳則 カワサキモータースジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819 http://www.kawasaki-cp.khi.co.jp/recall/mc_index.html		
不具合の部位（部品名）	尾灯、制動灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	尾灯と制動灯の兼用灯火において、ソケット部の製造が不適切なため、バルブ固定金具の圧入が不足しているものがある。そのため、走行時の振動で金具が抜け出し、そのままの状態で使用を続けると、金具が外れてバルブが脱落し、最悪の場合、尾灯と制動灯が不灯となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、尾灯と制動灯のソケット部アッシを良品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプにNo. 4079のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	2BK-LE250D	「Versys-X 250 ABS」	LE250D-A00021 ～ LE250D-A01905 平成29年3月2日～平成29年6月15日	453台	
		「Versys-X 250 ABS Tourer」	LE250D-A00011 ～ LE250D-A01966 平成29年3月8日～平成29年6月13日	358台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月2日～平成29年6月15日	(計811台)	